

- SK SAMOSTMIEVACIA ZVÁRACIA KUKLA**  
**CZ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA**  
**HU ÖNSÖTÉTEDŐ HEGESZTŐPAJZS**  
**RO CASCĂ DE SUDURĂ CU AUTO-ÎNTUNECARE**  
**EN AUTO-DARKENING WELDING HELMET**



**MX-P**

**Preklad originálneho návodu na použitie  
Překlad originálním návodu k použití  
Az eredeti használati útmutató fordítása  
Traducerea manualului de utilizare original  
Instruction manual**

**CE**

SAMOSTMIEVACIA ZVÁRACIA KUKLA**POPIS VÝROBKU**

- Bezpečnostná konštrukcia využíva dizajn, ktorý zodpovedá ergonomickým zásadám a poskytuje dostatočný vnútorný priestor. Vďaka tomu je zváraciu kuklu možné jednoducho ovládať a pohodlne nosiť.
- Materiály z ktorých je zváracia kukla vyrobená majú mäkkú textúru a sú odolné voči vysokým aj nízkym teplotám, korózii, sú nehorľavé a nepriepustné pre svetlo. Majú vysokú pevnosť a sú trvanlivé.
- Zváracia kukla poskytuje komplexnú ochranu tváre, krku a ďalších častí tela.
- Použitý vysoko kvalitný tekutý kryštál a optická vrstva chráni používateľa pred ultrafialovým a infračerveným žiareniom (úroveň ochrany: 13#).
- Pôvodná konštrukcia technológie automatickej premeny v riadiacom obvode umožňuje okuliarm rýchlo reagovať a meniť silné svetlo na tmavé. Vďaka tomu chráni oči pred náhlym oblúkom.
- Unikátny dizajn antiinterferenčného spínača zabráňuje tomu, aby ste kvôli zložitému okolitému prostrediu nevideli jasne zváraný objekt.

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

<b>OPTICKÁ TRIEDA</b>	1/1/1/2
<b>POZOROVACIA PLOCHA</b>	92,5 x 42,5 mm (3,64 x 1,67")
<b>SNÍMAČ OBLUKA</b>	2
<b>VEĽKOSŤ FILTRA</b>	110 x 90 x 9 mm
<b>TMAVOSŤ</b>	DIN 9 -13
<b>STUPEŇ TMAVOSTI VO SVETLOM STAVE</b>	DIN 4
<b>OVLÁDANIE ODTIEŇA</b>	Externý, plynulé
<b>ZAPNUTIE/VYPNUTIE</b>	Automatické zapnutie/vypnutie
<b>NASTAVENIE CITLIVOSTI</b>	Nízka – vysoká
<b>NAPÁJANIE</b>	Li-Ion gombíková batéria CR2450 3V 600 mAh solárne články
<b>ČAS PREPÍNANIA</b>	3/10 000 s ± 20% zo svetlého do tmavého stavu
<b>REŽIM BRÚSENIA</b>	áno
<b>OCHRANA PRED UV/IR</b>	DIN13
<b>ONESKORENIE (Z TMAVÉHO DO SVETLÉHO STAVU)</b>	0,1 s – 1 s
<b>MENOVITÉ HODNOTY PRE NÍZKOPRÚDOVÉ ZVÁRANIE TIG</b>	≥ 5 A
<b>ROZSAH PREVÁDZKOVÝCH TEPLÔT</b>	-5 °C – 55 °C
<b>ROZSAH TEPLÔT PRI SKLADOVANÍ</b>	-20 °C – 70 °C
<b>OCHRANA OČÍ</b>	EN 16321-1
<b>OCHRANA TVÁRE</b>	EN 16321-2
<b>MATERIÁL</b>	PP


**VYSVETLIVKY SYMBOLOV**

	Výrobok je v súlade s platnými európskimi smernicami a bola vykonaná metóda hodnotenia zhody týchto smerníc.
	Nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Namiesto toho, ekologicky priateľnou cestou sa obráťte na recyklačné strediská. Prosím venujte starostlivosť ochrane životného prostredia.
	Za tento obal bol uhradený finančný príspevok na spätný odber a jeho ďalšie spracovanie recykláciou.
	Recyklateľný výrobok

	Rozsah teplôt pri skladovaní
	Rozsah prevádzkových teplôt
	Chraňte zariadenie pred vlhkou.

### ČASŤI VÝROBKU

Zváracia kukla:

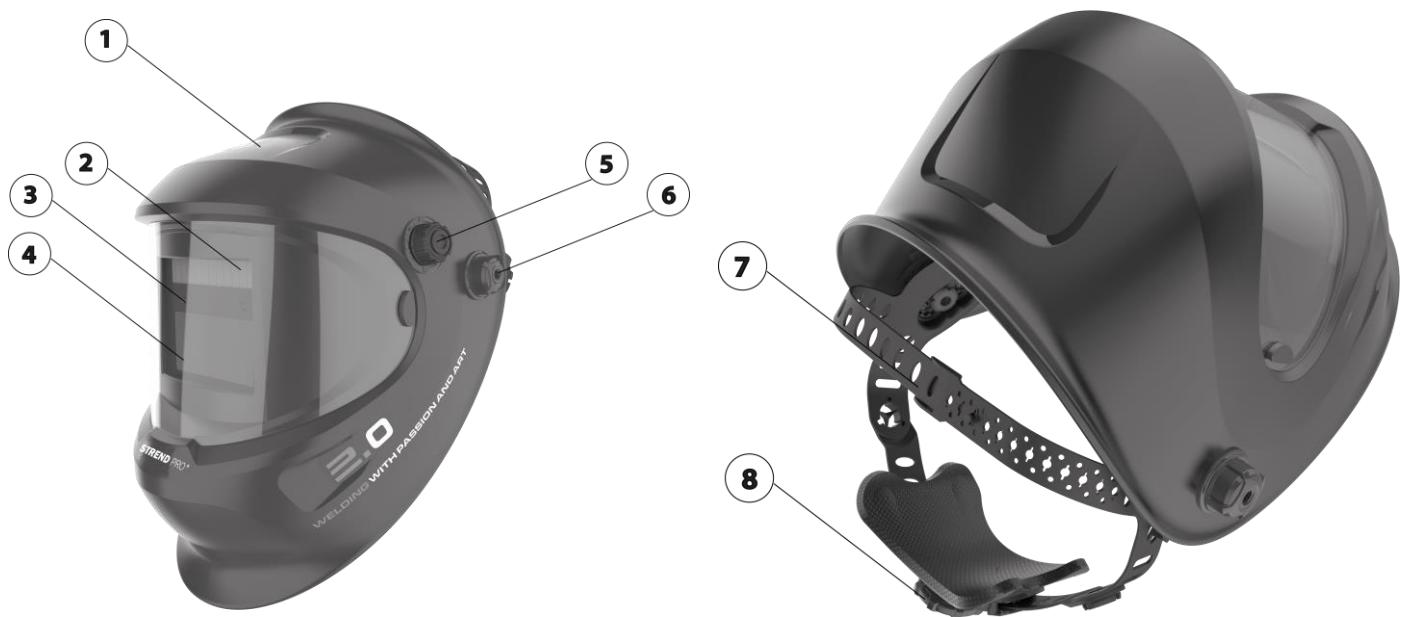

1	Vonkajší pevný obal	5	Regulátor nastavenia stupňa tmavosti/režimu brúsenia
2	Solárny článok	6	Regulátor nastavenia sklonu
3	Svetelné snímače - zabezpečujú rýchlejšiu odozvu automatického stmievania	7	Nastaviteľne hlavové popruhy
4	Pozorovacia plocha	8	Nastavovací gombík hlavového popruhu

Samostmievací filter ADF:

	A	Indikátor nízkeho stavu batérie
	B	Tlačidlo na overenie funkčnosti ADF filtra
	C	Regulátor citlivosti
	D	Regulátor oneskorenia

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím samostmievacej zváracej kukly:

- pozorne si prečítajte návod na použitie a uistite sa, že chápate všetkému čo je špecifikované v pracovnom

- postupe.
- uistite sa, že samostmievacia zváracia kukla je vhodná pre zamýšľanú prácu a všetky jej časti a komponenty sú v poriadku.
- najskôr odstráňte ochranné fólie z vnútorej a vonkajšej strany priezoru polykarbonátového ochranného skla.
- namontujte a nastavte hlavový popruh podľa pokynov uvedených v časti „MONTÁŽ“.
- vykonajte test funkčnosti samostmievacieho filtra ADF. Zoberte žiarovku s výkonom aspoň 40 W alebo vyšším. Rozsvietenou žiarovkou sa približte k priezoru, ktorý by sa mal zatieniť. V prípade, že sa tak nestane samostmievaciu zváraciu kuklu nepoužívajte.
- skontrolujte, či je batéria samostmievacieho filtra ADF v dobrom stave a či je správne namontovaná.
- nastavte dobu oneskorenia, citlosť a úroveň stmievania.

**Pri používaní:**

- Samostmievacia zváracia kukla nie je vhodná na laserové zváranie.
- Samostmievaciu zváraciu kuklu nikdy nepokladajte na horúce povrchy.
- Nikdy neotvárajte samostmievací filter ADF a nezasahujte doň. Vo vnútri filtra sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré môže opravovať používateľ.
- Samostmievacia zváracia kukla nezabezpečí ochranu pred silnými nárazmi (vrátane odletujúcich úlomkov rezných kotúčov), neochráni pred výbušnými zariadeniami ani korozívnymi kvapalinami. Keď existujú takéto rizika, musí byť použitá príslušná ochrana.
- Nepoužívajte iné náhradné diely ako odporúča výrobca.
- V žiadnom prípade samostmievaciu zváraciu kuklu nemodifikujte. Neoprávnené úpravy a použitie neoriginálnych náhradných dielov spôsobia stratu záruky a vystavujú zvárača riziku zranenia.
- Ak po zapálení zváracieho oblúka nedôjde k zatieniu priezoru okamžite prestaňte zvárať a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Samostmievací filter ADF neponárajte do vody.
- Aby bolo zaistené správne fungovanie samostmievacieho filtra ADF udržiavajte senzory zváracieho oblúka čisté a nezakrývajte ich inými predmetmi. Na čistenie nepoužívajte čistú vodu ani rozpúšťadla. Na čistenie používajte mäkké utierky alebo handričku.
- Pri uskladnení samostmievacej zváracej kukly ju neumiestňujte do pozície aby ochranné sklo smerovalo nadol. Predídete tým jeho poškodeniu.
- V prípade prasknutia/poškriabania/preliačenia predného ochranného skla ho ihneď vymeňte aby ste zachovali jasný výhľad. V opačnom prípade hrozí vážne poškodenie zraku.
- Materiály, ktoré môžu prísť do styku s pokožkou používateľa, môžu v niektorých prípadoch spôsobiť alergické reakcie.
- **OBLÚKOVÉ ŽIARENIE** – Podobne ako slnko, oblúk emituje ultrafialové (UV) a iné žiarenie a môže zraniť kožu a oči. Rozpálený kov môže spôsobiť popáleniny. Aby nedochádzalo k nehodám, je nutné aby zvárač absolvoval školenie ako správne postupovať pri používaní samostmievacej zváracej kukly. Taktiež je nutné dodržiavať nasledujúce opatrenia:
  - používajte samostmievaciu zváraciu kuklu so správne nastavenou úrovňou zatienenia priezoru, aby chránila vaše oči pri zváraní alebo sledovaní.
  - pod samostmievacou zváracou kuklou noste schválené bezpečnostné okuliare s bočnými štítmi.
  - pred zváraním nastavte citlosť tak, aby zodpovedala danej aplikácii. Upozornite okolostojace osoby, aby nesledovali oblúk a nevystavili sa lúčom elektrického oblúka alebo roztavenému kovu.
  - noste ochranný odev vyrobený z odolného, ohňovzdorného materiálu. Na ochranu proti vyžarovanému teplu a iskrám môže byť potrebná aj ohňovzdorná zásterka.
  - pri štiepaní škváry alebo brúsení používajte okrem ochranných okuliarov aj zváračské okuliare alebo tvárový ochranný štít. Štiepaná škvára môže byť horúca a odlietať ďaleko.
- **HLUK** – Nadmerný hluk môže poškodiť sluch. Chráňte si uši. Ak je hladina hluku vysoká, noste schválenú ochranu sluchu.
- **VÝPARY A PLYNY** – Výpary a plyny môžu spôsobiť ťažkosti s dýchaním prípadne viest' až k uduseniu zvárača, predovšetkým v uzavretých priestoroch. Preto dodržiavajte nasledujúce pokyny:
  - nevdychujte výpary a plyny.
  - vždy zabezpečte dostatočné vetranie v pracovnom priestore. Nezvárajte, ani nebrúste materiály ako je galvanizovaná ocel, nehrdzavejúca ocel, med', zinok, olovnaté berýlium alebo kadmium, ak nie je zabezpečené dostatočné vetranie. Nevdychujte výpary z týchto materiálov.
  - nevykonávajte prevádzku blízko odmästovacích a striekacích prevádzok. Teplo alebo oblúk môžu reagovať s chlórovanými uhľovodíkovými výparmi, čím vznikne vysoko toxický plyn fosgén a iné dráždivé plyny.
  - ak u vás počas prevádzky dojde k momentálному podráždeniu očí, nosa alebo hrudla, znamená to, že vetranie nie je dostatočné. Prestaňte pracovať a vykonajte potrebné kroky na zlepšenie vetrania v pracovnej oblasti. Nepokračujte v prevádzke, ak telesné ťažkosti pretrvávajú.
  - preštudujte si konkrétné odporúčania pre vetranie stanovené normou ANSI/ASC Z49.1.
- **POŽIARE A EXPLÓZIE** – Horúčava z plameňov a oblúkov môže viest' k založeniu požiaru. Horúca škvára alebo iskry

môžu tiež spôsobiť požiare a explózie. Preto dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- chráňte seba a ostatných pred poletujúcimi iskrami a horúcim kovom.
- odstráňte všetky horľavé materiály do bezpečnej vzdialenosť od pracovnej oblasti alebo ich zakryte ochranným nehorľavým krytom. Medzi horľavé materiály patrí drevo, textil, piliny, kvapalné a plynové palivá, rozpúšťadlá, farbívá a nátery, papier atď.
- horúce iskry alebo horúci kov sa môžu dostať cez praskliny alebo štrbinu v podlahách alebo otvory na stenách a spôsobiť skrytý tlejúci požiar alebo požiare o poschodie nižie. Zabezpečte, aby tieto otvory boli chránené pred horúcimi iskrami a kovmi.
- nezvárajte, nerežte ani nevykonávajte inú prácu za horúca, kým nie je obrobok úplne čistý a neobsahuje žiadne látky, ktoré by mohli vytvárať zápalné alebo toxické výparы. Nepracujte za horúca na uzavretých nádobách, inak môžu vybuchnúť.
- majte poruke hasiace zariadenia na okamžité použitie, ako je záhradná hadica, vedro vody, vedro piesku alebo prenosný hasiaci prístroj. Oboznámte sa o ich použití.
- nepoužívajte zariadenie na účely, na ktoré nie je klasifikované. Preťažený zvárací kábel sa napríklad môže prehrať a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- po skončení práce skontrolujte pracovný priestor a ubezpečte sa, že neobsahuje horúce iskry ani horúci kov, ktoré by neskôr mohli spôsobiť požiar. V prípade potreby používajte požiarne hliadky.


### PRINCÍP FUNGOVANIA

**Samostmievací filter ADF** (auto darkening filter) umožňuje neustály pohodlný výhľad a poskytuje tiež trvalú ochranu pred ultrafialovým a infračerveným žiarením (UV / IR). Filter sa automaticky prepína zo svetlého stavu do tmavého stavu, a potom zase späť, a to takým spôsobom, ktorý si zvolí zvárač.


### MONTÁŽ

#### MONTÁŽ HĽAVOVÉHO POPRUHU


1. Hlavový popruh rozoberte ho podľa nákresu nižšie:

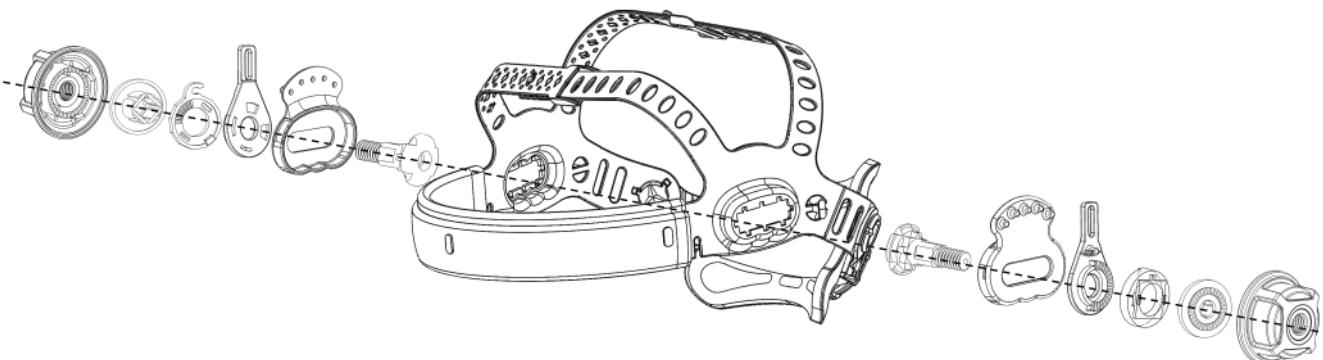

2. Hlavový popruh namontujte na zváraciu kuklu podľa nákresu nižšie:

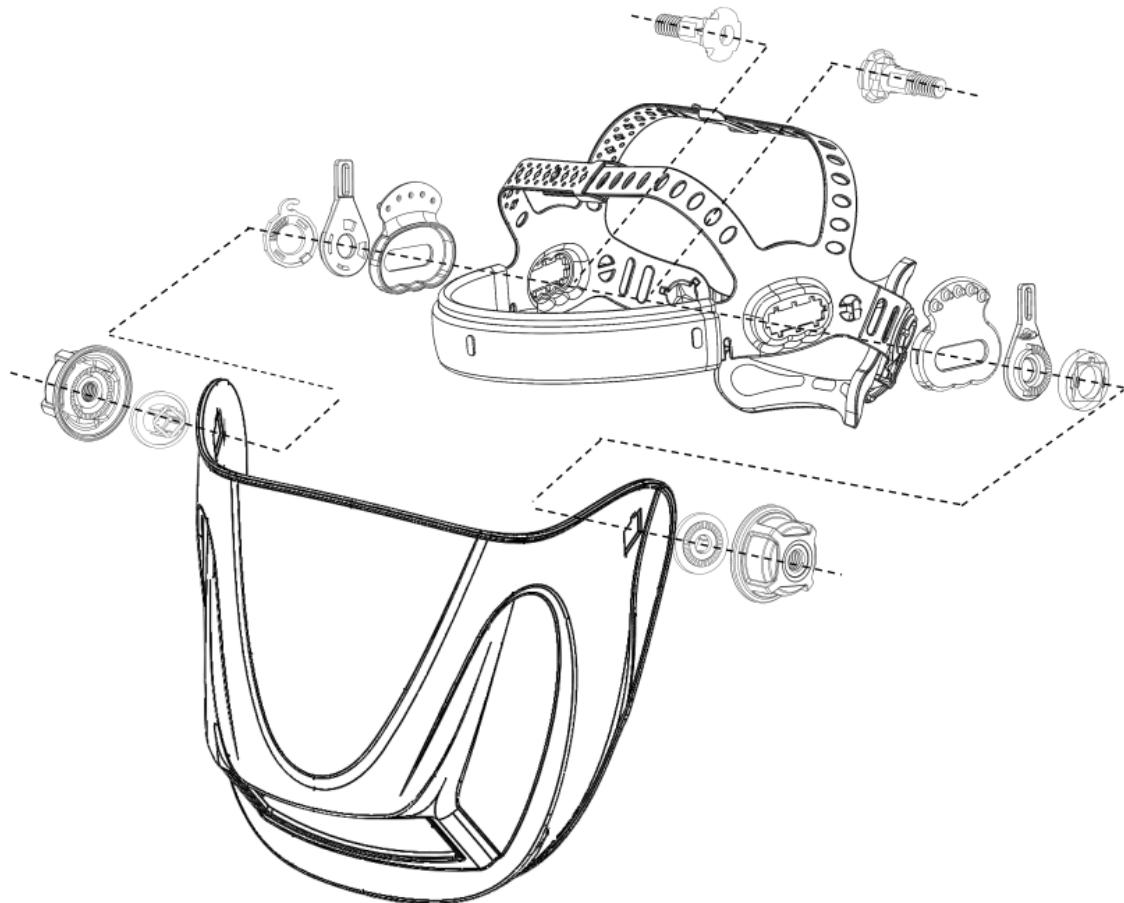


- Hlavový popruh otočte tak, aby nastavovací gombík hlavového popruhu bol umiestnený vzadu na hlate.
- Stlačením a otočením nastavovacieho gombíka hlavového popruhu proti smeru hodinových ručičiek zväčšíte obvod hlavového popruhu. Stlačením a otočením nastavovacieho gombíka hlavového popruhu v opačnom smere celkový obvod zmenšíte.

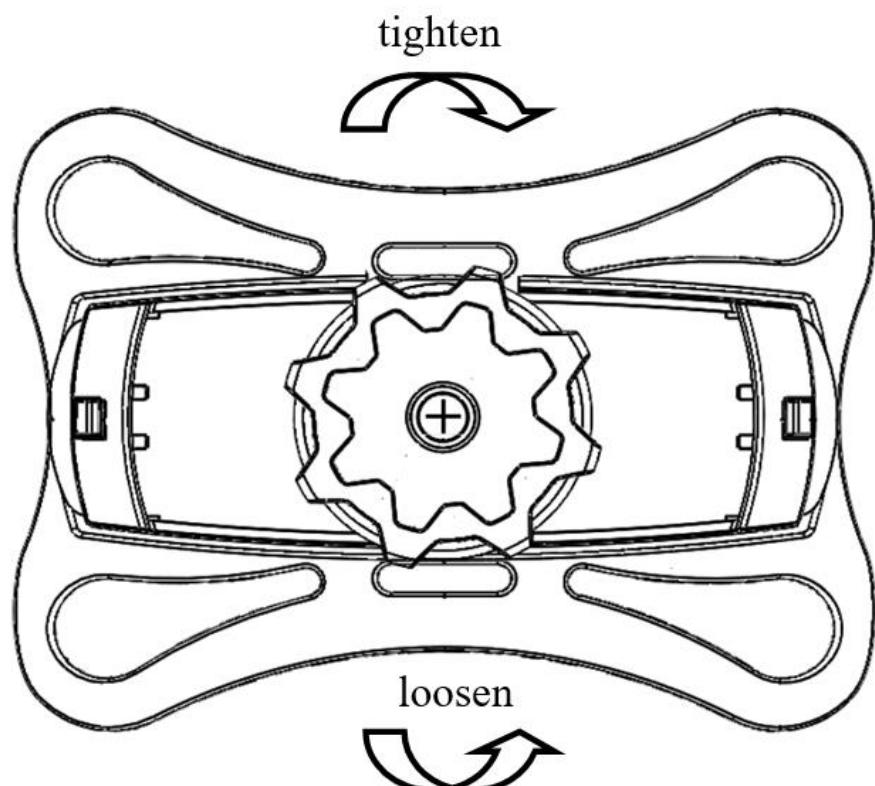


## SK Slovenský


- Ak hlavový popruh na vašej hľave sedí príliš vysoko alebo príliš nízko, upravte popruh, ktorý prechádza hornou časťou hľavy. Uvoľnite koniec popruhu vytlačením zaistovacieho kolíka von z otvoru v popruhu. Posuňte dve časti popruhu podľa potreby na väčšiu alebo menšiu šírku a zasuňte poistný kolík do najbližšieho otvoru.

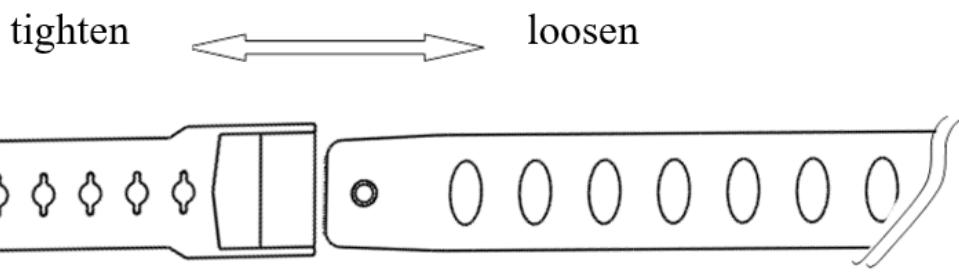

- Povoľte poistné matice na oboch stranach, aby sa samostmievacia zváracia kukla mohla pohybovať smerom dopredu a dozadu v dlhom posuvnom otvore hlavového popruhu, čím nastavíte vzdialenosť medzi priezorom a očami.

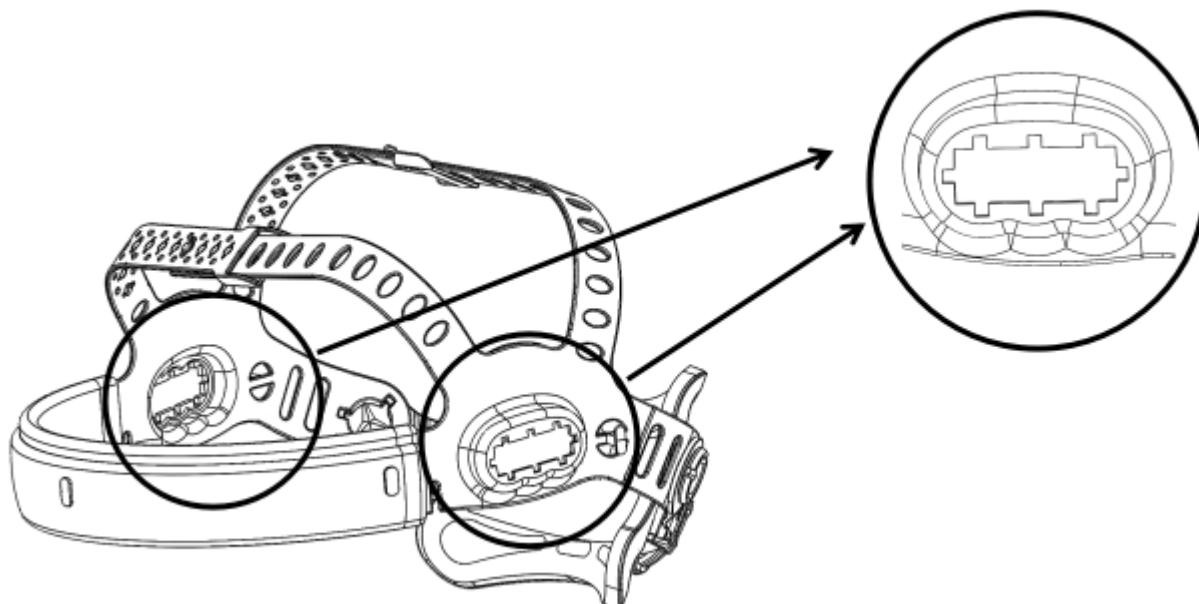


- Upevnením zaistovacieho dielu na rôzne upevňovacie stĺpiky nastavte uhol pohľadu cez priezor – jemne upravte požadovaný uhol náklonu, horizontálny uhol pohľadu a horný uhol pohľadu.

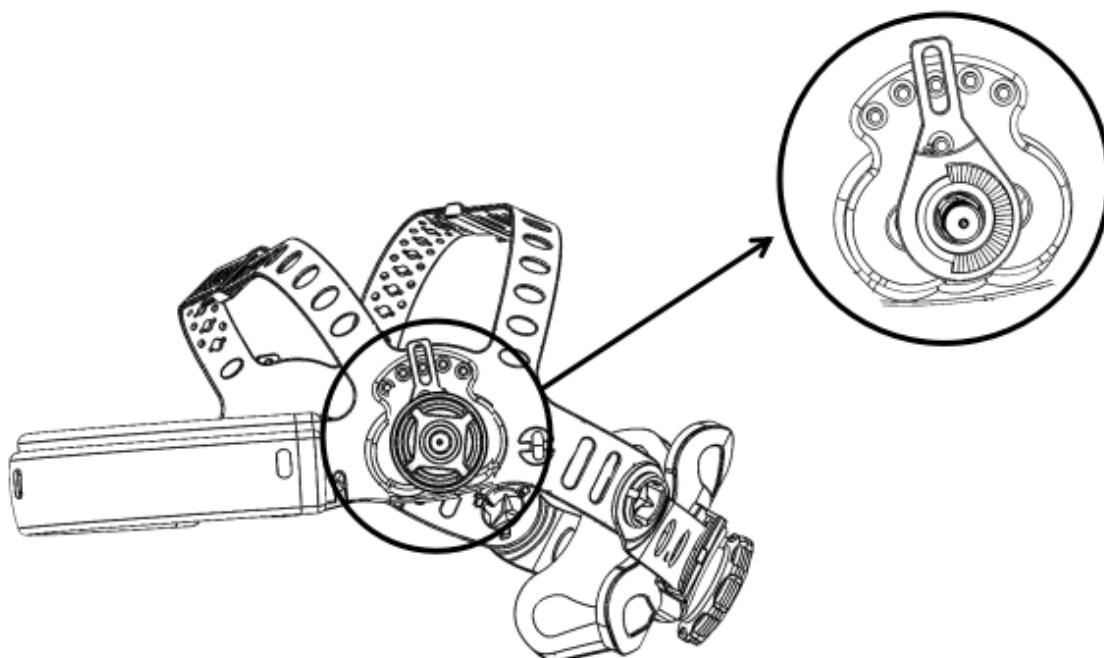

- Povoľte poistné matice na oboch stranach na nastavenie vertikálneho uhla samostmievacej zváracej kukly, aby ste ju mohli zdvihnuť alebo sklopiť. Počas nastavovania môžete počuť zvuk cvaknutia.

- Pracka je vybavená dvoma polohami na zaistenie samostmievacej zváracej kukly, keď je zdvihnutá do najvyššieho bodu, aby zvárač mohol po zváraní ľahšie sledovať okolie.

- **UPOZORNENIE:** Pred použitím je pracka uzamknutá. Pri prvom použití samostmievacej zváracej kukly ju odomknite otočením hlavového popruhu. Pri odomknutí a uzamknutí budete počuť zvuk kliknutia!

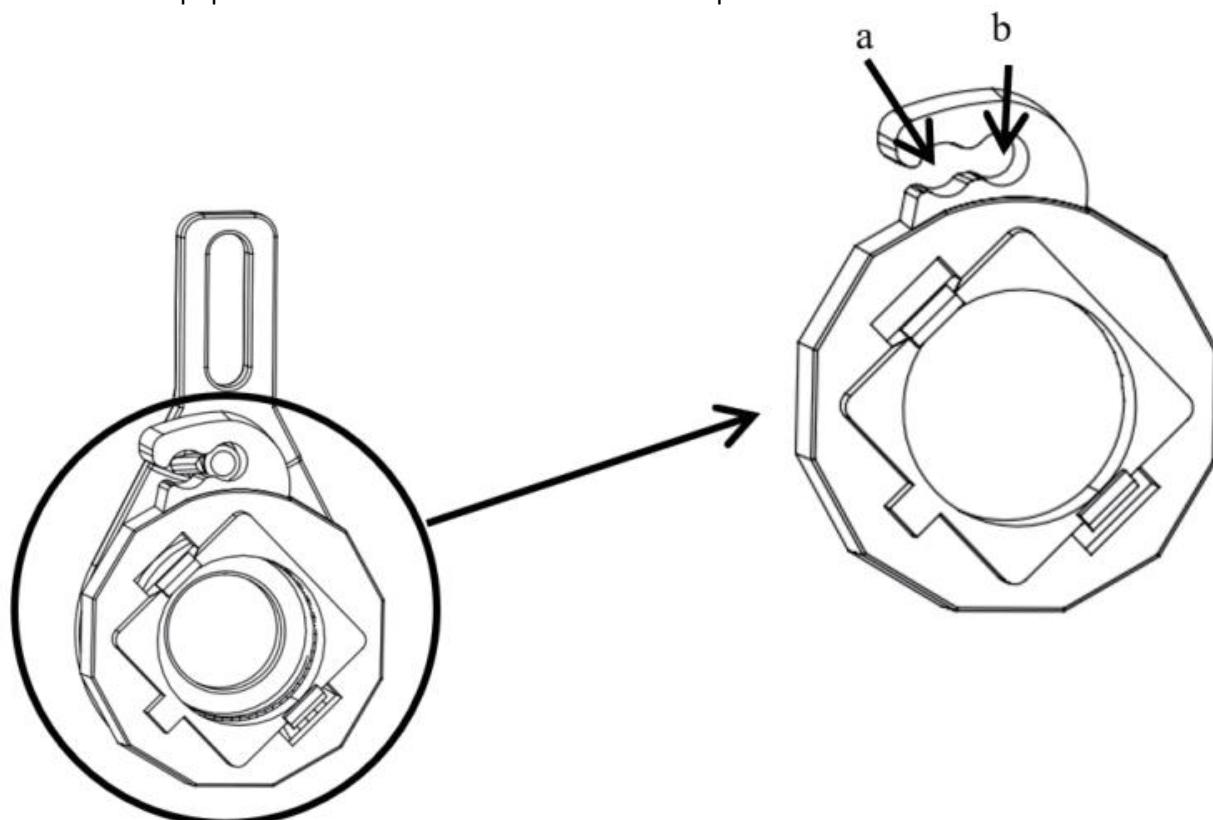

## POUŽITIE

### SAMOSTMIEVACÍ FILTER ADF

Úroveň stmievania sa nastavuje pomocou regulátora nastavenia stupňa tmavosti/režimu brúsenia. Odporúčaná úroveň stmievania v závislosti od spôsobu zvárania je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

ZVÁRACÍ PROCES	ZVÁRACÍ PRÚD (A)																	
	0.5 1	2.5 5	10 15	20 30	40 60	80 100	125 150	175 200	225 250	275 300	350 300	450 400	500					
SMAW						9	10	11		12		13	14					
MIG (heavy)							10	11		12		13	14					
MIG (light)							10	11		12		13	14	15				
TIG, GTAW			9	10	11		12		13			14						
MAG/CO <sub>2</sub>						10	11	12		13		14	15					
SAW								10	11	12		13	14	15				
PAC							11		12			13						
PAW	8	9	10	11		12		13		14		15						

- SMAW = Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou
- MIG (heavy) = Oblúkové zváranie ľahkých kovov, ktoré sa tavia elektródou v inertnom plyne
- MIG (light) = Oblúkové zváranie ľahkých zliatin, ktoré sa tavia elektródou v inertnom plyne
- TIG, GTAW = Oblúkové zváranie wolfrámovou elektródou v inertnom plyne
- MAG/CO<sub>2</sub> = Oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne
- SAW = Automatické zváranie s tavením
- PAC = Rezanie plazmovým oblúkom

- PAW = Zváranie plazmovým oblúkom

### **NASTAVENIE CISTLIVOSTI**

- Citlivosť určuje množstvo svetla potrebného na stmavenie filtra.
- Zvolte vhodnú citlivosť, aby ste nielen zabezpečili schopnosť odolávať rušeniu, ale aj dosiahli lepšiu pracovnú efektivitu.
- Nastavenie citlivosti na nízke hodnoty sa odporúča pri zváraní s vysokým prúdom v jasne osvetlených miestnostiach alebo na priamom slnečnom svetle, aby ste sa vyhli rušeniu od iných zdrojov.
- Nastavenie citlivosti na nízke hodnoty sa odporúča pri zváraní nízkym prúdom pri slabom osvetlení.
- Nastavenie citlivosti na nízke hodnoty sa odporúča pri TIG zváraní aby sa predišlo nestabilnému stmievaniu alebo blikaniu.
- Citlivosť je ideálne nastavovať počas zvárania, aby ste našli optimálnu polohu podľa vašich preferencií a podmienok zvárania.

### **NASTAVENIE DOBY ONESKORENIA**

- **Doba oneskorenia pri zváraní (delay time)** je časový interval, ktorý uplynie od ukončenia zváracieho oblúka (stmavnutia priezoru) po návrat samostmievacieho filtra ADF do svetlého stavu. Toto oneskorenie má za úlohu chrániť oči zvárača pred zostatkovým žiareniom, ktoré vzniká po zhasnutí oblúka, a pred jasom vyžarovaným roztaveným kovom. Nastavenie doby oneskorenia umožňuje zváračovi prispôsobiť si ochranu podľa konkrétej zváracej metódy a intenzity zváracieho prúdu:
  - **Dlhšia doba oneskorenia** je vhodná pri vyšších prúdoch, kedy je jas vyžarovaní z roztaveného kovu jasnejší a dlhšie svieti.
  - **Kratšia doba oneskorenia** sa využíva pri bodovom zváraní alebo pri práci, kde je potrebné častejšie rozjasnenie priezoru na zvýšenie efektivity práce.

- **UPOZORNENIE:** Ak sú citlivosť aj doba oneskorenia nastavené na maximálne hodnoty, môže dôjsť k javu neustáleho stmavnutia priezoru bez návratu do svetlého stavu. V prípade, že tento jav nastane jednoducho znížte citlivosť a zariadenie sa vráti do normálnej prevádzky.

### **VÝBER REŽÍMU BRÚSENIA**


- Režim brúsenia nastavte pomocou regulátora nastavenia stupňa tmavosti/režimu brúsenia.
- V režime brúsenia je úroveň stmievania pevne nastavená (DIN 4) a nie je možné ju zmeniť.
- **VAROVANIE:** V režime brúsenia **NEZVÁRAJTE!**

### **KONTROLA FUNKČNOSTI SAMOSTMIEVACIEHO FILTERA ADF**

- Stlačte tlačidlo na overenie funkčnosti ADF filtra. Ak sa samostmievací filter ADF stmaví znamená, to, že funguje správne.

### **INDIKÁTOR NABITIA BATÉRIE**

- Ked' indikátor nízkeho stavu batérie svieti na červeno, je potrebné vymeniť batériu.
- Pri výmene batérie postupujte nasledovne:

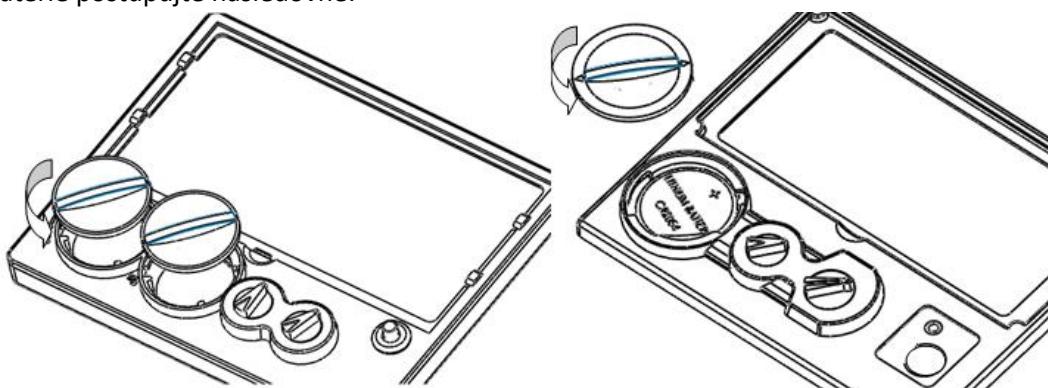

**ÚDRŽBA**

- Samostmievací filter ADF neponárajte do vody.
- Nikdy neotvárajte samostmievací filter ADF a nezasahujte doň. Vo vnútri filtra sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré môže opravovať používateľ.
- Aby bolo zaistené správne fungovanie samostmievacieho filtra ADF udržiavajte senzory zváracieho oblúka čisté a nezakrývajte ich inými predmetmi. Na čistenie nepoužívajte čistú vodu ani rozpúšťadla. Na čistenie používajte mäkké utierky alebo handričku.
- V žiadnom prípade samostmievaciu zváraciu kuklu nemodifikujte. Neoprávnené úpravy a použitie neoriginálnych náhradných dielov spôsobia stratu záruky a vystavujú zvárača riziku zranenia.
- Nepoužívajte iné náhradné diely ako odporúča výrobca.

**VÝMENA PREDNÉHO OCHRANNÉHO SKLA**

- Predné ochranné sklo vymenťte, ak je poškriabané alebo poškodené.
- Zatlačte pracky umiestnené vo vnútorej strane samostmievacej zváracej kukly smerom von a opatrne odstráňte predné ochranné sklo.
- Namontujte nové predné ochranné sklo.
- Keď samostmievaciu zváraciu kuklu nepoužívate, nepokladajte ju tak aby predné ochranné sklo smerovalo nadol. Pomáha to predĺžiť životnosť predného ochranného skla.

**VÝMENA SAMOSTMIEVACIEHO FILTERA ADF**

- Odskrutkujte upevňovaciu skrutku regulátora nastavenia stupňa tmavosti/režimu brúsenia.
- Jemne zatlačte na západky aby ste uvoľnili kryt filtra.
- Po uvoľnení krytu opatrne vyberte samostmievací filter ADF z jeho držiaka. Pri manipulácii dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali citlivej plochy filtra, aby ste ho nezašpinili alebo nepoškodili.
- Po vybratí samostmievacieho filtra ADF skontrolujte, či nie sú v držiaku žiadne nečistoty, prach alebo poškodenie. Prípadne očistite vnútro kukly jemnou utierkou.
- Vložte nový samostmievací filter ADF do držiaka. Uistite sa, že je pevne upevnený na svojom mieste a že kryt je správne prichytený západkami.
- Zaskrutkujte upevňovaciu skrutku regulátora nastavenia stupňa tmavosti/režimu brúsenia.
- Skontrolujte, či je samostmievací filter ADF správne usadený a či správne funguje.

**VÝMENA OCHRANNÉHO SKLA SAMOSTMIEVACIEHO FILTERA ADF**

- Nasadte si čisté rukavice, aby ste zabránili zašpineniu filtra a nového ochranného skla.
- Opatrne podvážte ochranné sklo v mieste, ktoré je na to určené a opatrne ho demontujte. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili žiadne diely ani sa nedotkli citlivej plochy samotného samostmievacieho filtra ADF.
- Skontrolujte, či v držiaku nezostali zvyšky prachu, nečistôt alebo kúskov poškodeného skla, a jemne ho očistite.
- Vezmite nové ochranné sklo a uistite sa, že je čisté. Ak je na ňom ochranná fólia, odstráňte ju.
- Vložte nové sklo na miesto, kde bolo staré, a uistite sa, že správne zapadne do držiaka.

**SKLADOVANIE**

- Samostmievaciu zváraciu kuklu skladujte na chladnom, suchom a tmavom mieste. Pred dlhodobým uskladnením vyberte batériu.

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Symbol prečiarknutej nádoby na odpad na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu doručte tieto výrobky na určené zberné miesta, kde budú prijaté zdarma. Alternatívne v niektorých krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

SAMOSTMÍVACÍ SVÁRECÍ KUKLA**POPIS VÝROBKU**

- Bezpečnostní konstrukce využívá design, který odpovídá ergonomickým zásadám a poskytuje dostatečný vnitřní prostor. Díky tomu lze svařovací kuklu snadno ovládat a pohodlně nosit.
- Materiály ze kterých je svařovací kukla vyrobena mají měkkou texturu a jsou odolné vůči vysokým i nízkým teplotám, korozi, jsou nehořlavé a nepropustné pro světlo. Mají vysokou pevnost a jsou trvanlivé.
- Svařovací kukla poskytuje komplexní ochranu obličeje, krku a dalších částí těla.
- Použitý vysoce kvalitní tekutý krystal a optická vrstva chrání uživatele před ultrafialovým a infračerveným zářením (úroveň ochrany: 13#).
- Původní konstrukce technologie automatické přeměny v řídícím obvodu umožňuje brýlím rychle reagovat a měnit silné světlo na tmavé. Díky tomu chrání oči před náhlým obloukem.
- Unikátní design antiinterferenčního spínače zabraňuje tomu, abyste kvůli složitému okolnímu prostředí neviděli jasně svařovaný objekt.

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>OPTICKÁ TŘÍDA</b>	1/1/1/2
<b>POZOROVACÍ PLOCHA</b>	92,5 x 42,5 mm (3,64 x 1,67")
<b>SNÍMAČ OBLUKA</b>	2
<b>VELIKOST FILTRU</b>	110 x 90 x 9 mm
<b>TMAVOST</b>	DIN 9 -13
<b>STUPEŇ TMAVOSTI VE SVĚTLÉM STAVU</b>	DIN 4
<b>OVLÁDÁNÍ ODSTÍNU</b>	Externí, plynulé
<b>ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ</b>	Automatické zapnutí/vypnutí
<b>NASTAVENÍ CITLIVOSTI</b>	Nízká – vysoká
<b>NAPÁJENÍ</b>	Li-Ion knoflíková baterie CR2450 3V 600 mAh solární články
<b>ČAS PŘEPÍNÁNÍ</b>	3/10 000 s ± 20% ze světlého do tmavého stavu
<b>REŽIM BROUŠENÍ</b>	ano
<b>OCHRANA PŘED UV/IR</b>	DIN13
<b>ZPOŽDĚNÍ (Z TMAVÉHO DO SVĚTLÉHO STAVU)</b>	0,1 s – 1 s
<b>JMENOVITÉ HODNOTY PRO NÍZKOPROUDOVÉ SVAŘOVÁNÍ</b> <b>TIG</b>	≥ 5 A
<b>ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLIT</b>	-5 °C – 55 °C
<b>ROZSAH TEPLIT PŘI SKLADOVÁNÍ</b>	-20 °C – 70 °C
<b>OCHRANA OČÍ</b>	EN 16321-1
<b>OCHRANA TVÁRE</b>	EN 16321-2
<b>MATERIÁL</b>	PP


**VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ**

	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic.
	Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Místo toho, ekologicky přijatelnou cestou se obraťte na recyklaci střediska. Prosím venujte péči ochraně životního prostředí.
	Za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek na zpětný odběr a jeho další zpracování recyklací.
	Recyklovatelný výrobek

	Rozsah teplot při skladování
	Rozsah provozních teplot
	Chraňte zařízení před vlhkem.

## ČÁSTI VÝROBKU

Svařovací kukla:

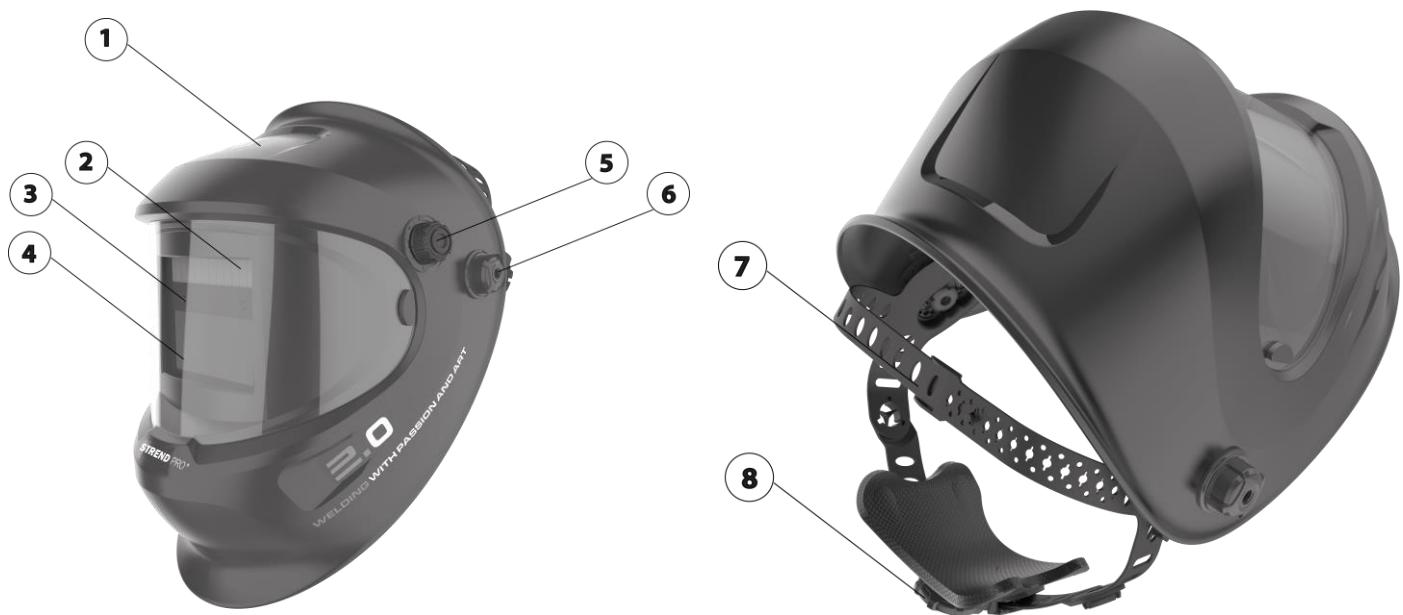

1	Vnější pevný obal	5	Regulátor nastavení stupně tmavosti/režimu broušení
2	Solární článek	6	Regulátor nastavení sklonu
3	Světelné snímače - zajišťují rychlejší odezvu automatického stmívání	7	Nastavitelné hlavové popruhy
4	Pozorovací plocha	8	Nastavovací knoflík hlavového popruhu

Samostmívací filtr ADF:

	A	Indikátor nízkého stavu baterie
	B	Tlačítko pro ověření funkčnosti ADF filtru
	C	Regulátor citlivosti
	D	Regulátor zpozdění

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím samostmívací svařovací kukly:

- pozorně si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že chápete všemu co je specifikováno v pracovním

postupu.

- ujistěte se, že samostmívací svařovací kukla je vhodná pro zamýšlenou práci a všechny její části a komponenty jsou v pořádku.
- nejprve odstraňte ochranné fólie z vnitřní a vnější strany průzoru polykarbonátového ochranného skla.
- namontujte a nastavte hlavový popruh podle pokynů uvedených v části „MONTÁŽ“.
- proveděte test funkčnosti samostmívacího filtru ADF. Vezměte žárovku o výkonu alespoň 40 W nebo vyším. Rozsvícenou žárovkou se přiblížte k průzoru, který by se měl zastínit. V případě, že se tak nestane samostmívací svařovací kuklu nepoužívejte.
- zkонтrolujte, zda je baterie samostmívacího filtru ADF v dobrém stavu a zda je správně namontována.
- nastavte dobu zpoždění, citlivost a úroveň stmívání.

**Při používání:**

- Samostmívací svařovací kukla není vhodná pro laserové svařování.
- Samostmívací svařovací kuklu nikdy nepokládejte na horké povrchy.
- Nikdy neotevírejte samostmívací filtr ADF a nezasahujte do něj. Uvnitř filtru se nenachází žádné části, které může opravovat uživatel.
- Samostmívací svařovací kukla nezajistí ochranu před silnými nárazy (včetně odletujících úlomků řezných kotoučů), neochrání před výbušnými zařízeními ani korozivními kapalinami. Když existují taková rizika, musí být použita příslušná ochrana.
- Nepoužívejte jiné náhradní díly než doporučuje výrobce.
- V žádném případě samostmívací svařovací kuklu nemodifikujte. Neoprávněné úpravy a použití neoriginálních náhradních dílů způsobí ztrátu záruky a vystavují svářeče riziku zranění.
- Pokud po zapálení svařovacího oblouku nedojde k zastínění průzoru okamžitě přestaňte svařovat a kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Samostmívací filtr ADF neponořujte do vody.
- Aby bylo zajištěno správné fungování samostmívacího filtru ADF udržujte senzory svařovacího oblouku čisté a nezakrývejte je jinými předměty. K čištění nepoužívejte čistou vodu ani rozpouštědla. K čištění používejte měkké utěrky nebo hadřík.
- Při uskladnění samostmívací svařovací kukly ji neumistějte do pozice aby ochranné sklo směřovalo dolů. Předejdete tím jeho poškození.
- V případě prasknutí/poškrábání/promáčknutí předního ochranného skla jej ihned vyměňte abyste zachovali jasný výhled. V opačném případě hrozí vážné poškození zraku.
- Materiály, které mohou přijít do styku s pokožkou uživatele, mohou v některých případech způsobit alergické reakce.

**- OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ** – Podobně jako slunce, oblouk emituje ultrafialové (UV) a jiné záření a může zranit kůži a oči. Rozpálený kov může způsobit popáleniny. Aby nedocházelo k nehodám, je nutné aby svářeč absolvoval školení jak správně postupovat při používání samostmívací svařovací kukly. Také je nutné dodržovat následující opatření:

- používejte samostmívací svařovací kuklu se správně nastavenou úrovní zastínění průzoru, aby chránila vaše oči při svařování nebo sledování.
- pod samostmívací svařovací kuklou noste schválené bezpečnostní brýle s bočními štíty.
- před svařováním nastavte citlivost tak, aby odpovídala dané aplikaci. Upozorněte kolemstoječí osoby, aby nesledovaly oblouk a nevystavily se paprskům elektrického oblouku nebo roztaženému kovu.
- noste ochranný oděv vyrobený z odolného, ohnivzdorného materiálu. K ochraně proti vyzařovanému teplu a jiskramám může být potřebná i ohnivzdorná zástěra.
- při štípaní škváry nebo broušení používejte kromě ochranných brýlí také svářecké brýle nebo obličejoby ochranný štít. Štípaná škvára může být horká a odletat daleko.

**- HLUK** – Nadměrný hluk může poškodit sluch. Chraňte si uši. Pokud je hladina hluku vysoká, noste schválenou ochranu sluchu.

**- VÝPARY A PLYNY** – Výpary a plyny mohou způsobit potíže s dýchaním případně vést až k udušení svářeče, především v uzavřených prostorách. Proto dodržujte následující pokyny:

- nevdechujte výpary a plyny.
- vždy zajistěte dostatečné větrání v pracovním prostoru. Nesvařujte ani nebruste materiály jako je galvanizovaná ocel, nerezavějící ocel, měď, zinek, olovnaté berylium nebo kadmium, pokud není zajištěno dostatečné větrání. Nevdechujte výpary z těchto materiálů.
- neprovádějte provoz blízko odmašťovacích a stříkacích provozů. Teplo nebo oblouk mohou reagovat s chlorovanými uhlovodíkovými výpary, čímž vznikne vysoce toxický plyn fosgen a jiné dráždivé plyny.
- pokud u vás během provozu dojde k momentálnímu podráždění očí, nosu nebo hrudla, znamená to, že větrání není dostatečné. Přestaňte pracovat a proveděte potřebné kroky ke zlepšení větrání v pracovní oblasti. Nepokračujte v provozu, pokud tělesné potíže přetravávají.
- prostudujte si konkrétní doporučení pro větrání stanovená normou ANSI/ASC Z49.1.

**- POŽÁRY A EXPLOZE** – Horko z plamenů a oblouků může vést k založení požáru. Horká škvára nebo jiskry mohou také způsobit požáry a exploze. Proto dodržujte následující pokyny:

- chraňte sebe a ostatní před poletujícími jiskrami a horkým kovem.

- odstraňte všechny hořlavé materiály do bezpečné vzdálenosti od pracovní oblasti nebo je zakryjte ochranným nehořlavým krytem. Mezi hořlavé materiály patří dřevo, textil, piliny, kapalná a plynová paliva, rozpouštědla, barviva a nátěry, papír atp.
- horké jiskry nebo horký kov se mohou dostat přes praskliny nebo štěrbiny v podlahách nebo otvory na stěnách a způsobit skrytý doutnající požár nebo požáry o patro níže. Zajistěte, aby tyto otvory byly chráněny před horkými jiskrami a kovy.
- nesvařujte, neřežte ani neprovádějte jinou práci za horká, dokud není obrobek zcela čistý a neobsahuje žádné látky, které by mohly vytvářet zápalné nebo toxické výpary. Nepracujte za horká na uzavřených nádobách, jinak mohou vybuchnout.
- mějte po ruce hasicí zařízení k okamžitému použití, jako je zahradní hadice, kbelík vody, kbelík písku nebo přenosný hasicí přístroj. Seznamte se o jejich použití.
- nepoužívejte zařízení k účelům, pro které není klasifikováno. Přetížený svařovací kabel se například může přehřát a způsobit nebezpečí požáru.
- po skončení práce zkонтrolujte pracovní prostor a ujistěte se, že neobsahuje horké jiskry ani horký kov, které by později mohly způsobit požár. V případě potřeby používejte požární hlídky.


### PRINCÍP FUNGOVÁNÍ

**Samostmívací filtr ADF** (auto darkening filtr) umožnuje neustálý pohodlný výhled a poskytuje také trvalou ochranu před ultrafialovým a infračerveným zářením (UV/IR). Filtr se automaticky přepíná ze světlého stavu do tmavého stavu, a poté zase zpět, a to takovým způsobem, který si zvolí svářeč.


### MONTÁŽ

#### MONTÁŽ HLAVOVÉHO POPRUHU


1. Hlavový popruh rozeberte jej podle nákresu níže:

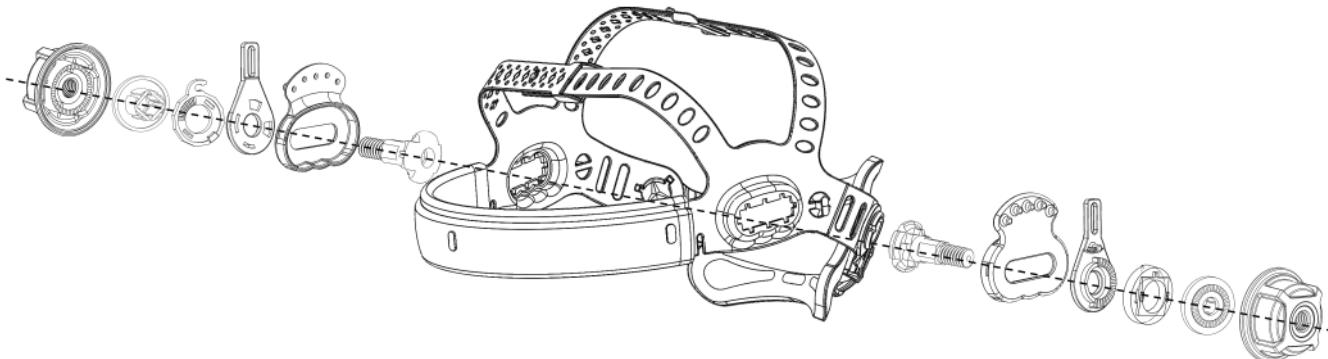

2. Hlavový popruh namontujte na svařovací kuklu podle nákresu níže:

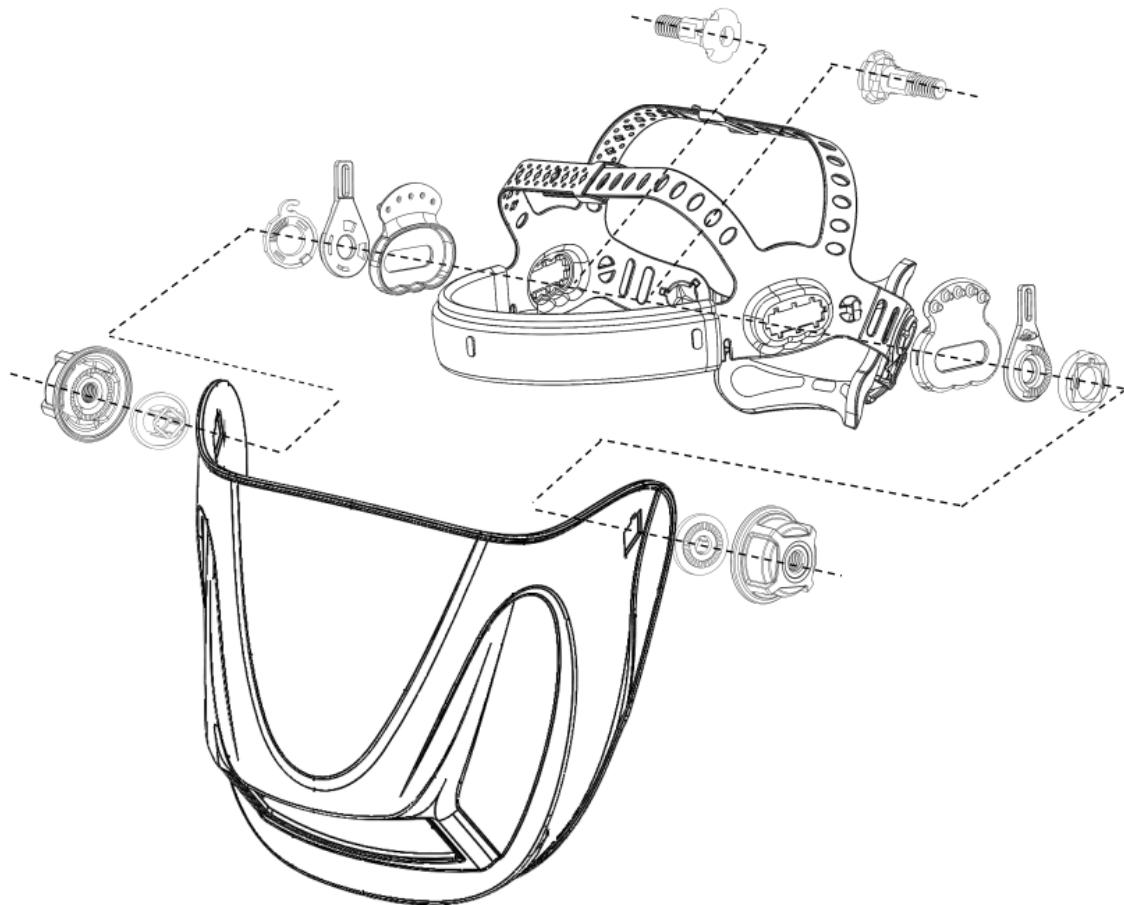


- Otočte hlavový popruh tak, aby seřizovací knoflík hlavového popruhu byl umístěn vzadu na hlavě.
- Stisknutím a otočením nastavovacího knoflíku hlavového popruhu proti směru hodinových ručiček zvětšíte obvod hlavového popruhu. Stisknutím a otočením nastavovacího knoflíku hlavového popruhu v opačném směru celkový obvod zmenšíte.

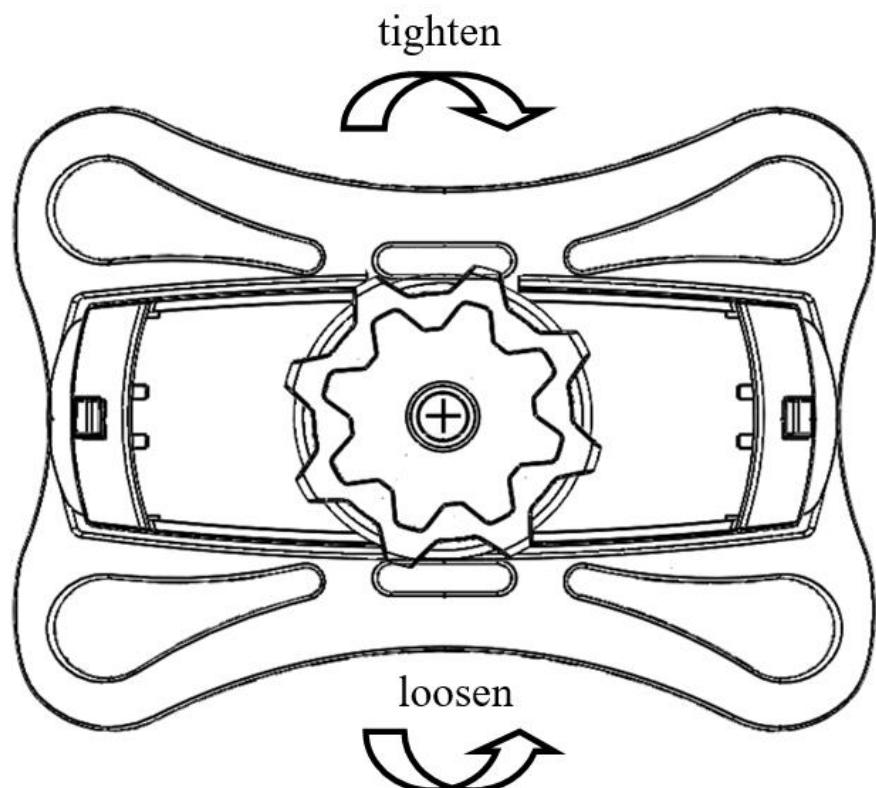


**CZ Český**


- Pokud hlavový popruh na vaší hlavě sedí příliš vysoko nebo příliš nízko, upravte popruh, který prochází horní částí hlavy. Uvolněte konec popruhu vytlačením zajišťovacího kolíku ven z otvoru v popruhu. Posuňte dvě části popruhu podle potřeby na větší nebo menší šířku a zasuňte pojistný kolík do nejbližšího otvoru.

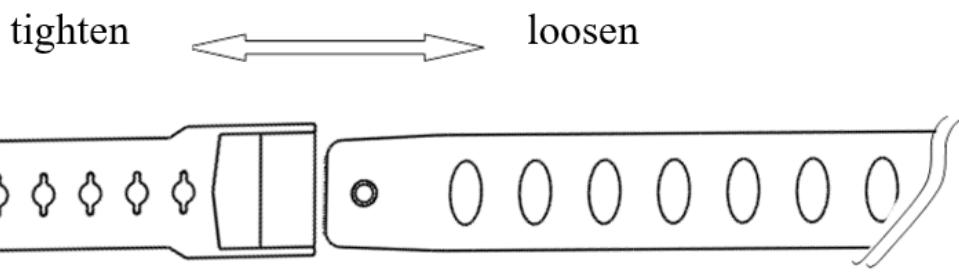

- Povolte pojistné matice na obou stranách, aby se samostmívací svařovací kukla mohla pohybovat směrem dopředu a dozadu v dlouhém posuvném otvoru hlavového popruhu, čímž nastavíte vzdálenost mezi průzorem a očima.

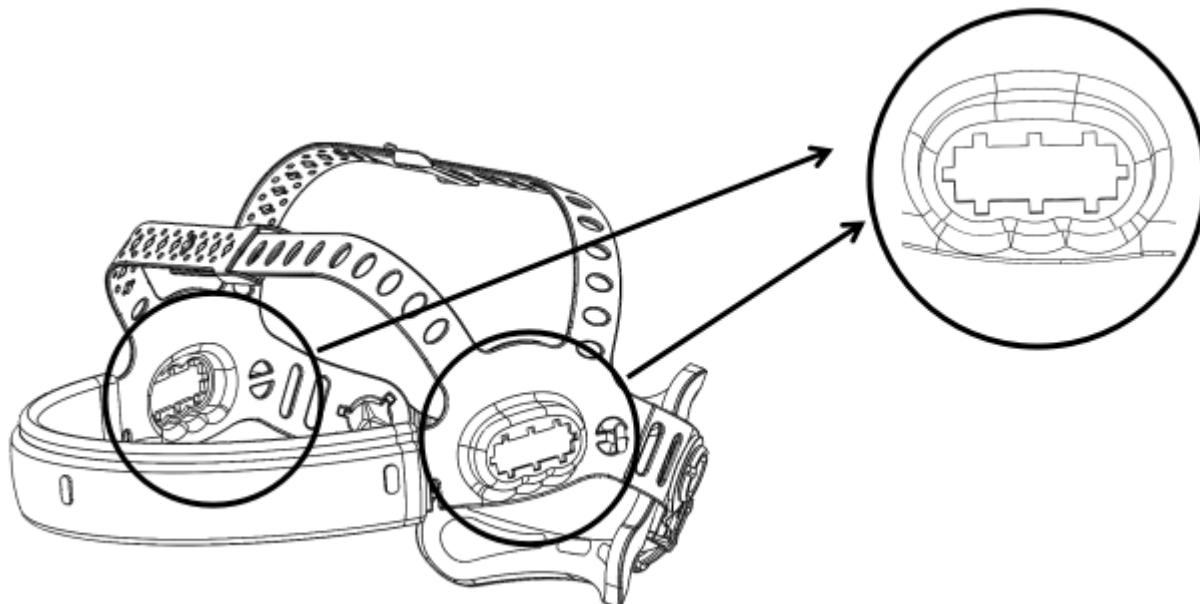


- Upevněním zajišťovacího dílu na různé upevňovací sloupky nastavte úhel pohledu přes průzor – jemně upravte požadovaný úhel náklonu, horizontální úhel pohledu a horní úhel pohledu.

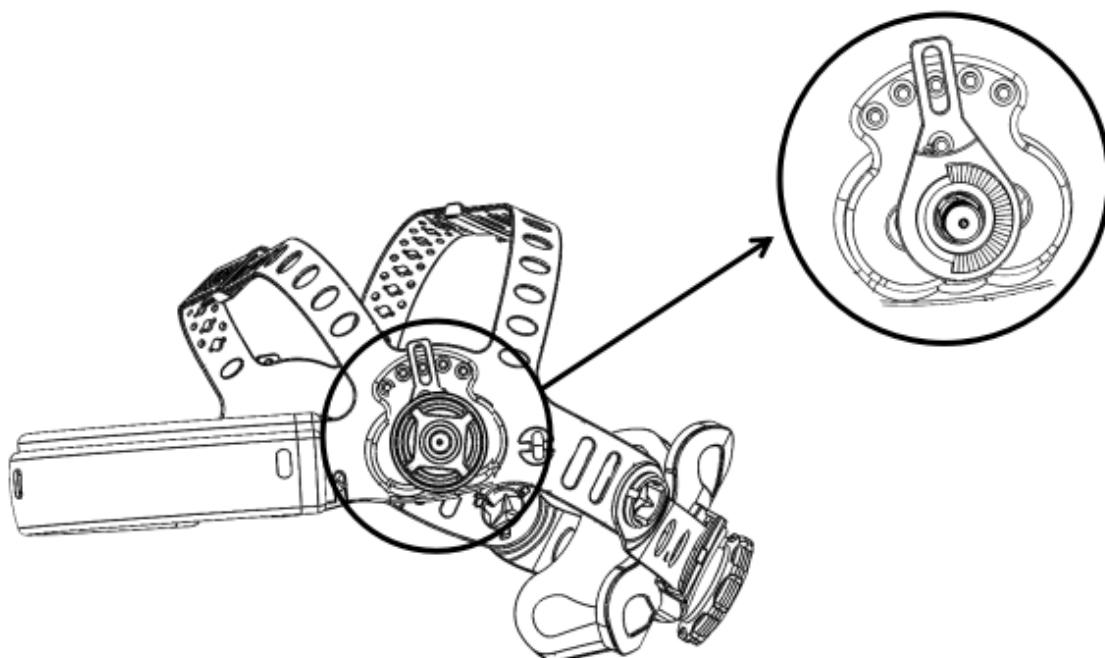

- Povolte pojistné matice na obou stranách pro nastavení vertikálního úhlu samostmívací svařovací kukly, abyste ji mohli zvednout nebo sklopit. Během nastavování můžete slyšet zvuk cvaknutí.

- Přezka je vybavena dvěma polohami pro zajištění samostmívací svařovací kukly, když je zvednuta do nejvyššího bodu, aby svářec mohl po svařování snáze sledovat okolí.

- **UPOZORNĚNÍ:** Před použitím je přezka uzamčena. Při prvním použití samostmívací svařovací kukly ji odemkněte otočením hlavového popruhu. Při odemčení a uzamčení uslyšte zvuk kliknutí!

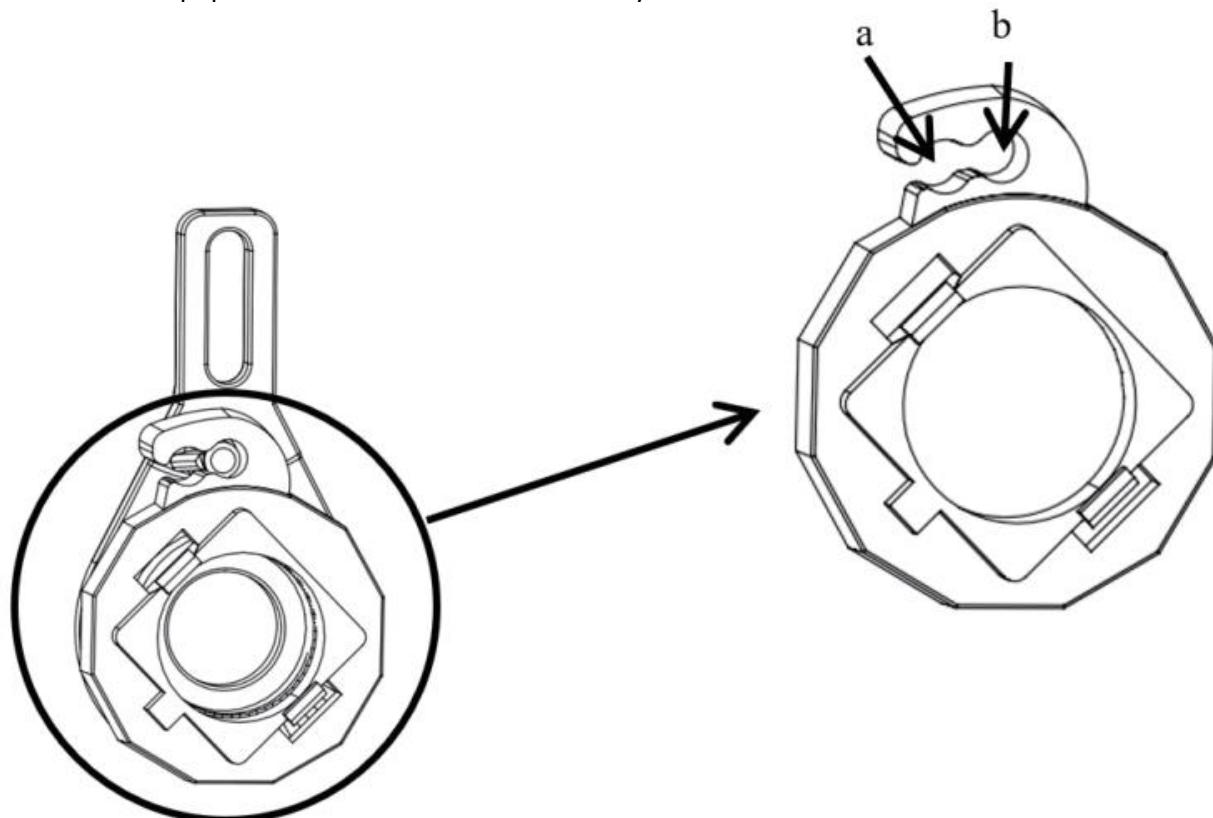

## POUŽITÍ

### SAMOSTMÍVACÍ FILTR ADF

Úroveň stmívání se nastavuje pomocí regulátoru nastavení stupně tmavosti/režimu broušení. Doporučená úroveň stmívání v závislosti na způsobu svařování je uvedena v následující tabulce:

SVAŘOVACÍ PROCES	SVAŘOVACÍ PROUD (A)																	
	0.5 1	2.5 5	10 15	20 30	40 60	80 100	125 150	175 200	225 250	275 300	350 300	450 400	500					
SMAW				9	10		11		12			13	14					
MIG (heavy)						10	11		12			13	14					
MIG (light)						10	11	12		13		14	15					
TIG, GTAW			9	10	11	12		13				14						
MAG/CO <sub>2</sub>					10	11	12		13			14	15					
SAW						10	11	12	13	14	15							
PAC						11		12		13		13						
PAW	8	9	10	11	12		13		14			15						

- SMAW = Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
- MIG (heavy) = Obloukové svařování těžkých kovů, které se taví elektrodou v inertním plynu
- MIG (light) = Obloukové svařování lehkých slitin, které se taví elektrodou v inertním plynu
- TIG, GTAW = Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu
- MAG/CO<sub>2</sub> = Obloukové svařování tavicí elektrodou v aktivním plynu
- SAW = Automatické svařování s tavením
- PAC = Řezání plazmovým obloukem
- PAW = Svařování plazmovým obloukem

**NASTAVENÍ CITLIVOSTI**

- Citlivost určuje množství světla potřebného ke ztmavení filtru.
- Zvolte vhodnou citlivost, abyste nejen zabezpečili schopnost odolávat rušení, ale také dosáhli lepší pracovní efektivity.
- Nastavení citlivosti na nízké hodnoty se doporučuje při svařování s vysokým proudem v jasně osvětlených místnostech nebo na přímém slunečním světle, abyste se vyhnuli rušení od jiných zdrojů.
- Nastavení citlivosti na nízké hodnoty se doporučuje při svařování nízkým proudem při slabém osvětlení.
- Nastavení citlivosti na nízké hodnoty se doporučuje při TIG svařování aby se předešlo nestabilnímu stmívání nebo blikání.
- Citlivost je ideální nastavovat během svařování, abyste našli optimální polohu podle vašich preferencí a podmínek svařování.

**NASTAVENÍ DOBY ZPOŽDĚNÍ**

- **Doba zpoždění při svařování (delay time)** je časový interval, který uplyne od ukončení svařovacího oblouku (ztmavnutí průzoru) po návrat samostmívacího filtru ADF do světlého stavu. Toto zpoždění má za úkol chránit oči svářče před zbytkovým zářením, které vzniká po zhasnutí oblouku, a před jasem vyzařovaným roztaveným kovem. Nastavení doby zpoždění umožňuje svářečovi přizpůsobit si ochranu podle konkrétní svařovací metody a intenzity svařovacího proudu:

- **Delší doba zpoždění** je vhodná při vyšších proudech, kdy je jas vyzařování z roztaveného kovu jasnější a déle svítí.
- **Kratší doba zpoždění** se využívá při bodovém svařování nebo při práci, kde je potřebné častější rozjasnění průzoru pro zvýšení efektivity práce.

- **UPOZORNĚNÍ:** Pokud jsou citlivost i doba zpoždění nastaveny na maximální hodnoty, může dojít k jevu neustálého ztmavnutí průzoru bez návratu do světlého stavu. V případě, že tento jev nastane jednoduše snižte citlivost a zařízení se vrátí do normálního provozu.

**VÝBĚR REŽIMU BROUŠENÍ**

- Režim broušení nastavte pomocí regulátoru nastavení stupně tmavosti/režimu broušení.
- V režimu broušení je úroveň stmívání pevně nastavena (DIN 4) a nelze ji změnit.


- **VAROVÁNÍ:** V režimu broušení **NESVÁREJTE!**

**KONTROLA FUNKČNOSTI SAMOSTMÍVACÍHO FILTERU ADF**

- Stiskněte tlačítko pro ověření funkčnosti ADF filtru. Pokud se samostmívací filtr ADF ztmaví znamená, to, že funguje správně.

**INDIKÁTOR NABITÍ BATERIE**

- Když indikátor nízkého stavu baterie svítí červeně, je třeba vyměnit baterii.
- Při výměně baterie postupujte následovně:

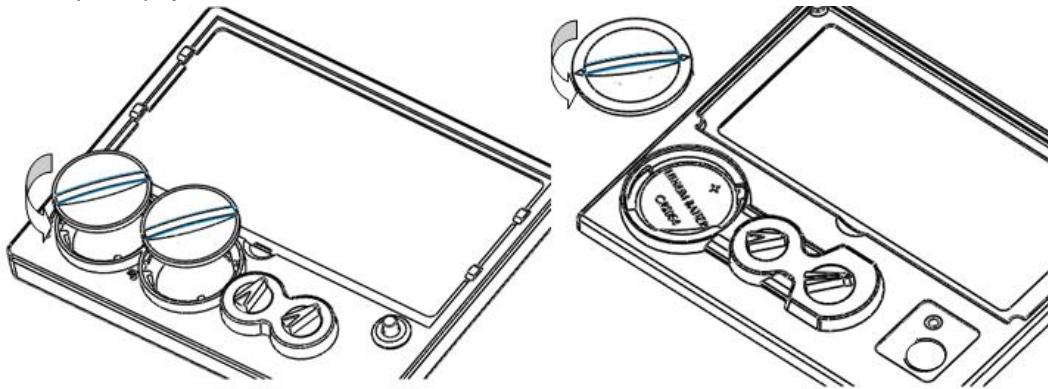**ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ****ÚDRŽBA**

- Samostmívací filtr ADF neponořujte do vody.
- Nikdy neotevírejte samostmívací filtr ADF a nezasahujte do něj. Uvnitř filtru se nenacházejí žádné části, které může opravovat uživatel.
- Aby bylo zajištěno správné fungování samostmívacího filtru ADF udržujte senzory svařovacího oblouku čisté a nezakrývejte je jinými předměty. K čištění nepoužívejte čistou vodu ani rozpouštědla. K čištění používejte měkké utěrky nebo hadřík.

- V žádném případě samostmívací svařovací kuklu nemodifikujte. Neoprávněné úpravy a použití neoriginálních náhradních dílů způsobí ztrátu záruky a vystavují svářeče riziku zranění.
- Nepoužívejte jiné náhradní díly než doporučuje výrobce.

### **VÝMĚNA PŘEDNÍHO OCHRANNÉHO SKLA**

- Přední ochranné sklo vyměňte, pokud je poškrábané nebo poškozené.
- Zatlačte přezky umístěné ve vnitřní straně samostmívací svařovací kukly směrem ven a opatrně odstraňte přední ochranné sklo.
- Namontujte nové přední ochranné sklo.
- Když samostmívací svařovací kuklu nepoužíváte, nepokládejte ji tak aby přední ochranné sklo směřovalo dolů. Pomáhá to prodloužit životnost předního ochranného skla.

### **VÝMĚNA SAMOSTMÍVACÍHO FILTERU ADF**

- Odšroubujte upevňovací šroub regulátoru nastavení stupně tmavosti/režimu broušení.
- Jemně zatlačte na západky abyste uvolnili kryt filtru.
- Po uvolnění krytu opatrně vyjměte samostmívací filtr ADF z jeho držáku. Při manipulaci dávejte pozor, abyste se nedotýkali citlivé plochy filtru, abyste jej neušpinili nebo nepoškodili.
- Po vyjmutí samostmívacího filtru ADF zkontrolujte, zda nejsou v držáku žádné nečistoty, prach nebo poškození. Případně očistěte vnitřek kukly jemnou utěrkou.
- Vložte nový samostmívací filtr ADF do držáku. Ujistěte se, že je pevně upevněn na svém místě a že kryt je správně přichycen západkami.
- Zašroubujte upevňovací šroub regulátoru nastavení stupně tmavosti/režimu broušení.
- Zkontrolujte, zda je samostmívací filtr ADF správně usazen a zda správně funguje.

### **VÝMĚNA OCHRANNÉHO SKLA SAMOSTMÍVACÍHO FILTERU ADF**

- Nasadte si čisté rukavice, abyste zabránili zašpinění filtru a nového ochranného skla.
- Opatrně podvažte ochranné sklo v místě, které je k tomu určeno a opatrně jej demontujte. Dávejte pozor, abyste nepoškodili žádné díly ani se nedotkli citlivé plochy samotného samostmívacího filtru ADF.
- Zkontrolujte, zda v držáku nezůstaly zbytky prachu, nečistot nebo kousků poškozeného skla, a jemně jej očistěte.
- Vezměte nové ochranné sklo a ujistěte se, že je čisté. Pokud je na něm ochranná fólie, odstraňte ji.
- Vložte nové sklo na místo, kde bylo staré, a ujistěte se, že správně zapadne do držáku.

### **SKLADOVÁNÍ**

- Samostmívací svařovací kuklu skladujte na chladném, suchém a tmavém místě. Před dlouhodobým uskladněním vyjměte baterii.

### **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**



Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

ÖNSÖTÉTEDŐ HEGESZTÓPAJZS**TERMÉK LEIRÁSA**

- A biztonsági szerkezet olyan kialakítást alkalmaz, amely megfelel az ergonómiai elveknek, és elegendő belső teret biztosít. Ezáltal a hegesztősisak könnyen irányítható és kényelmes viselet.
- Az anyagok, amelyekből a hegesztősisak készül, puha textúrájúak, ellenállnak a magas és alacsony hőmérsékletnek, a korroziónak, nem gyúlékonyak és fényt át nem eresztők. Nagy szilárdságúak és tartósak.
- A hegesztősisak átfogó védelmet nyújt az arc, a nyak és más testrészek számára.
- A felhasznált kiváló minőségű folyadékkristály és optikai réteg védi a felhasználót az ultraibolya és infravörös sugárzástól (védelmi szint: 13#).
- A vezérlőáramkör automatikus konverziós technológiának eredeti kialakítása lehetővé teszi, hogy a szemüveg gyorsan reagáljon, és az erős fényt sötétre váltsa. Ez megvédi a szemet a hirtelen íveléstől.
- Az egyedülálló interferencia kapcsoló kialakítása megakadályozza, hogy a hegesztési tárgyat ne lássa tisztán a bonyolult környező környezet miatt.

**TECHNIKAI ADATOK**

<b>OPTIKAI OSZTÁLY</b>	1/1/1/2
<b>MEGFIGYELESI TERÜLET</b>	92,5 x 42,5 mm (3,64 x 1,67")
<b>ÍVÉRZÉKELŐ</b>	2
<b>SZŰRŐ MÉRETE</b>	110 x 90 x 9 mm
<b>SÖTÉTSÉG</b>	DIN 9 -13
<b>A SÖTÉTSÉG FOKOZATA VILÁGOS ÁLLAPOTBAN</b>	DIN 4
<b>ÁRNYÉKSZABÁLYOZÁS</b>	Külső, folyamatos
<b>BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS</b>	Automatikus bekapcsolás/kikapcsolás
<b>AZ ÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁSA</b>	Alacsony – magas
<b>TÁPEGYSÉG</b>	Li-Ion gombelem CR2450 3V 600 mAh napelem
<b>VÁLTÁSI IDŐ</b>	3/10 000 ± 20% világosból sötét állapotba
<b>CSISZOLÁSI ÜZEMMÓD</b>	igen
<b>UV/IR ELLENI VÉDELEM</b>	DIN13
<b>KÉSLELTETÉS (SÖTÉTŐBŐL VILÁGOS ÁLLAPOT)</b>	0,1 s – 1 mp
<b>NÉVÉLETI ÉRTÉKEK ALACSONY ÁRAMÚ KÖRÜZEMEGÉSZTÉSHEZ</b>	≥ 5 A
<b>MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNYA</b>	-5 °C – 55 °C
<b>TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY</b>	-20 °C – 70 °C
<b>SZEMVÉDELEM</b>	EN 16321-1
<b>ARCVÉDELEM</b>	EN 16321-2
<b>ANYAG</b>	PP


**SZIMBÓLUMOK LEIRÁSA**

	A termék megfelel a vonatkozó európai irányelvöknek, és ezen irányelvök megfelelőségértékelési módszere megtörtént.
	Ne dobja a normál háztartási hulladék közé. Ehelyett a környezetbarát módszer az újrahasznosító központok felkeresése. Kérjük, vigyázzanak a környezetvédelemre.
	Pénzügyi hozzájárulást fizettek ezért a csomagolásért annak visszaküldéséhez és az újrahasznosítással történő további feldolgozáshoz.
	Újrahasznosítható termék
	Tárolási hőméréséket-tartomány

	Működési hőmérséklet-tartomány
	Védje a készüléket a nedvességtől.

## TERMÉK RÉSZEI

**Hegesztőpajzs:**

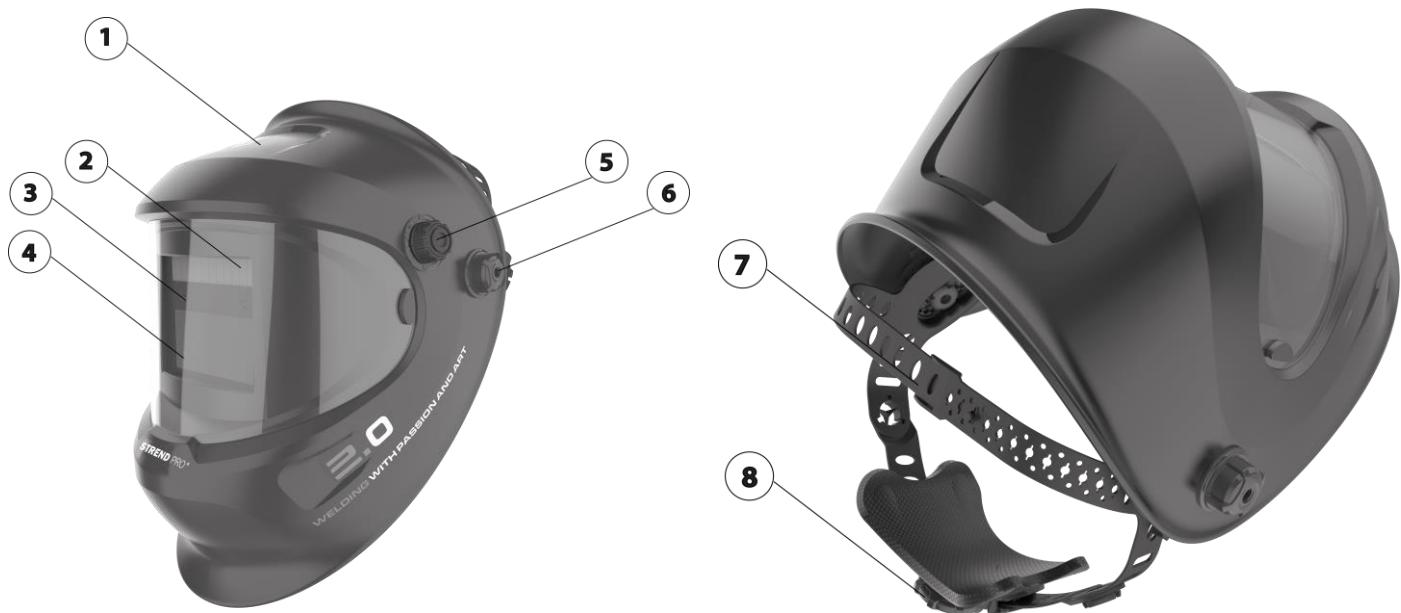

1	Külső kemény héj	5	Sötétségi szint/csiszolási mód beállító szabályozó
2	Napelem	6	Dőlésállítás szabályozó
3	Fényérzékelők – gyorsabban biztosítják automatikus elsötétítő válasz	7	Állítható fejpántok
4	Megfigyelési terület	8	Fejpánt beállító gomb

**ADF automatikusan sötétedő szűrő:**

	<p>A      Alacsony akkumulátor jelző</p> <p>B      Az ADF szűrő működőképességének ellenőrzésére szolgáló gomb</p> <p>C      Érzékenység szabályozó</p> <p>D      Késleltetés vezérlő</p>
--	---

## BIZTONSÁGI UTASITÁSOK

**Az automatikusan sötétedő hegesztősisak használata előtt:**

- Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és győződjön meg arról, hogy az eljárásban leírtakat megértette.
- Győződjön meg arról, hogy az automatikusan sötétedő hegesztősisak alkalmas a tervezett munkára, és minden alkatrésze és alkatrésze jó állapotban van.

- Először távolítsa el a védőfóliákat a polikarbonát védőüveg védőablak belsejéről és kívülről.
- szerelje fel és állítsa be a fejpántot az „ÖSSZESZERELÉS” részben leírtak szerint.
- végezze el az ADF automatikusan sötétedő szűrő működési tesztjét. Vegyük egy legalább 40 W-os vagy nagyobb teljesítményű izzót. A világító izzóval közelítse meg a napellenzőt, amelyet árnyékolni kell. Ha ez nem történik meg, ne használja az automatikusan sötétedő hegesztősisakot.
- ellenőrizze, hogy az ADF automatikusan sötétedő szűrőeleme jó állapotban van-e és megfelelően van-e behelyezve.
- állítsa be a késleltetési időt, az érzékenységet és a fényerő-szabályozási szintet.

**Használatkor:**

- Az automatikusan sötétedő hegesztősisak nem alkalmas lézeres hegesztésre.
- Soha ne helyezze az automatikusan sötétedő hegesztősisakot forró felületekre.
- Soha ne nyissa ki és ne szabja meg az ADF automatikusan sötétedő szűrőjét. A szűrő belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
- Az önsötétedő hegesztősisak nem nyújt védelmet az erős ütések (beleértve a vágókorongok repülő töredékeit), robbanószerkezetek vagy korrozív folyadékok ellen. Ilyen kockázatok esetén megfelelő védelmet kell alkalmazni.
- Ne használjon a gyártó által ajánlottaktól eltérő pótalkatrészeket.
- Soha ne módosítsa az automatikusan sötétedő hegesztősisakot. A jogosulatlan módosítások és a nem eredeti pótalkatrészek használata érvényteleníti a garanciát, és sérülésveszélynek teszi ki a hegesztőt.
- Ha a védőablak nem sötétedik el a hegesztőív meggyűjtása után, azonnal hagyja abba a hegesztést, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.
- Ne merítse vízbe az ADF automatikusan sötétedő szűrőjét.
- Az ADF automatikusan sötétedő szűrőjének megfelelő működése érdekében tartsa tisztán a hegesztési íverzékelőket, és ne takarja el őket más tárggyal. Ne használjon tiszta vizet vagy oldószert a tisztításhoz. A tisztításhoz használjon puha törlőkendőt vagy rongyot.
- Az automatikusan sötétedő hegesztősisakot ne helyezze olyan helyzetbe, ahol a védőüveg lefelé néz. Ezzel elkerülhető, hogy megsérüljön.
- Ha az elülső védőüveg megrepedt/karcolódott/horpadt, azonnal cserélje ki a tiszta kilátás megőrzése érdekében. Ellenkező esetben fennáll a súlyos szemkárosodás veszélye.
- A felhasználó bőrével érintkezésbe kerülő anyagok bizonyos esetekben allergiás reakciókat válthatnak ki.
- **ÍV SUGÁRZÁS** – A naphoz hasonlóan az ív ultraibolya (UV) és egyéb sugárzást bocsát ki, és károsíthatja a bőrt és a szemet. A forró fém égési sérüléseket okozhat. A balesetek megelőzése érdekében a hegesztőnek részt kell vennie az automatikusan elsötétülő hegesztősisak megfelelő használatában. Ezenkívül be kell tartani a következő intézkedéseket:
  - használjon önsötétedő hegesztősisakot a megfelelő szintű védőellenzővel, hogy védje a szemet hegesztés vagy megfigyelés közben.
  - Viseljen jóváhagyott védőszemüveget oldalvédővel az automatikusan sötétedő hegesztősisak alatt.
  - Hegesztés előtt állítsa be az érzékenységet az alkalmazásnak megfelelően. Figyelmeztesse a közelben tartózkodókat, hogy ne kövessék az ívet, és ne tegyék ki magukat ívsugaraknak vagy olvadt fémnek.
  - Viseljen tartós, tűzálló anyagból készült védőruházatot. Tűzálló kötényre is szükség lehet a kisugárzott hő és szikra elleni védelem érdekében.
  - Salak forgácsolásakor vagy csiszolásakor a védőszemüvegen kívül használjon hegesztőszemüveget vagy arcvédőt. A felhasadt salak forró lehet és messzire repülhet.
- **ZAJ** – A túlzott zaj halláskárosodást okozhat. Védd a füledet. Ha a zajszint magas, viseljen jóváhagyott hallásvédőt.
- **GÖZÖK ÉS GÁZOK** – A füstök és gázok légzési nehézségeket okozhatnak, vagy akár a hegesztőgép fulladását is okozhatják, különösen zárt térrben. Ezért kövesse az alábbi utasításokat:
  - ne lélegezze be a gőzöket és gázokat.
  - minden biztosítson megfelelő szellőzést a munkaterületen. Ne hegesszen vagy csiszoljon anyagokat, például horganyzott acélt, rozsdamentes acélt, rezet, cinket, ólom-berilliumot vagy kadmiumot, ha csak nincs biztosítva megfelelő szellőzés. Ne lélegezze be ezekből az anyagokból származó füstöt.
  - ne dolgozzon zsírtalanítási és permetezési műveletek közelében. A hő vagy az ív reakcióba léphet a klórozott szénhidrogén gőzeivel, és rendkívül mérgező foszgéngázt és egyéb irritáló gázokat képezhet.
  - ha működés közben átmeneti szem-, orr- vagy torokirritációt tapasztal, ez azt jelenti, hogy a szellőzés nem elegendő. Állítsa le a munkát, és tegye meg a szükséges lépéseket a munkaterület szellőzésének javítására. Ne folytassa a működést, ha a fizikai kényelmetlenség továbbra is fennáll.
  - tekintse át az ANSI/ASC Z49.1-ben meghatározott speciális szellőztetési ajánlásokat.
- **TÜZEK ÉS ROBBANÁSOK** – A lángokból és ívekből származó hő tüzet okozhat. A forró salak vagy szikrák tüzet és robbanást is okozhatnak. Ezért kövesse az alábbi utasításokat:
  - óvja magát és másokat a szálló szíkraktól és a forró fémtől.
  - távolítsa el minden gyűlékony anyagot biztonságos távolságra a munkaterülettől, vagy fedje le nem gyűlékony védőburkolattal. A gyűlékony anyagok közé tartozik a fa, textíliák, fűrészpor, folyékony és gáznemű tüzelőanyagok, oldószer, színezékek és festékek, papír stb. • forró szikrák vagy forró fémek bejuthatnak a padlón lévő repedésekben vagy réseken vagy a falak lyukain, és rejtek parázsló tüzet vagy tüzet okozhat egy

- emeettel lejjebb. Győződjön meg arról, hogy ezek a nyílások védve vannak a forró szikrától és a fémtől.
- Ne hegesszen, vágjon vagy végezzen más forró munkát, amíg a munkadarab teljesen tiszta és mentes minden olyan anyagtól, amely gyúlékony vagy mérgező gőzöket termelhet. Ne dolgozzon forró, zárt tartályokon, különben felrobbanhatnak.
- legyen kéznél tűzoltó felszerelés azonnali használatra, például kerti tömlő, vődör víz, vődör homok vagy hordozható tűzoltó készülék. Ismerje meg használatukat.
- ne használja a készüléket olyan célra, amelyre nincs besorolva. Például egy túlterhelt hegesztőkábel túlmelegedhet és tűzveszélyt okozhat.
- A munka befejezése után ellenőrizze a munkaterületet, és győződjön meg arról, hogy nincs benne forró szikra vagy forró fém, amely később tüzet okozhat. Szükség esetén használjon tűzoltó járőröt.


### MŰKÖDÉSI ALAPELV

Az ADF automatikus sötétítő szűrő (auto darkening filter) állandó kényelmes kilátást tesz lehetővé, és állandó védelmet nyújt az ultraibolya és infravörös sugárzás (UV/IR) ellen is. A szűrő automatikusan átvált világosról sötétre, majd vissza, a hegesztő által választott módon.


### ÖSSZESZERELÉS

#### FEJPÁNT ÖSSZESZERELÉS


1. Szerelje szét a fejpántot az alábbi ábra szerint:

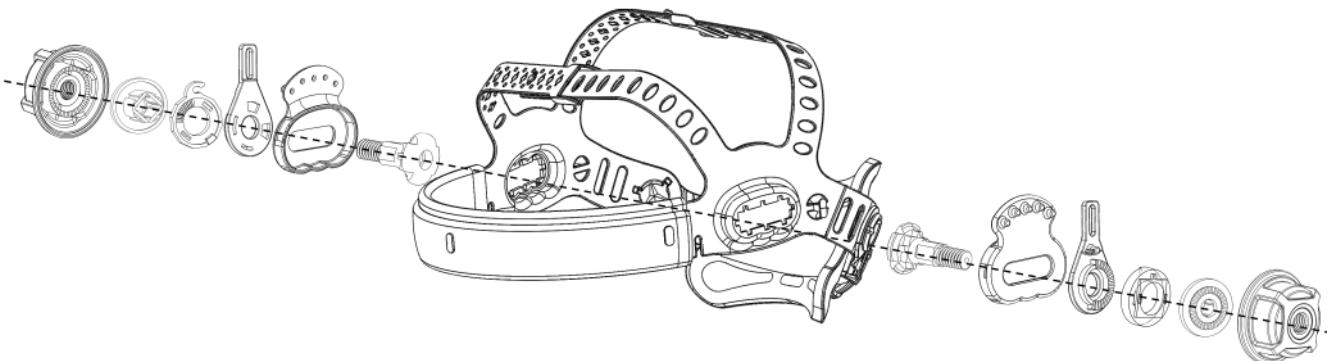

2. Rögzítse a fejpántot a hegesztősisakra az alábbi ábra szerint:

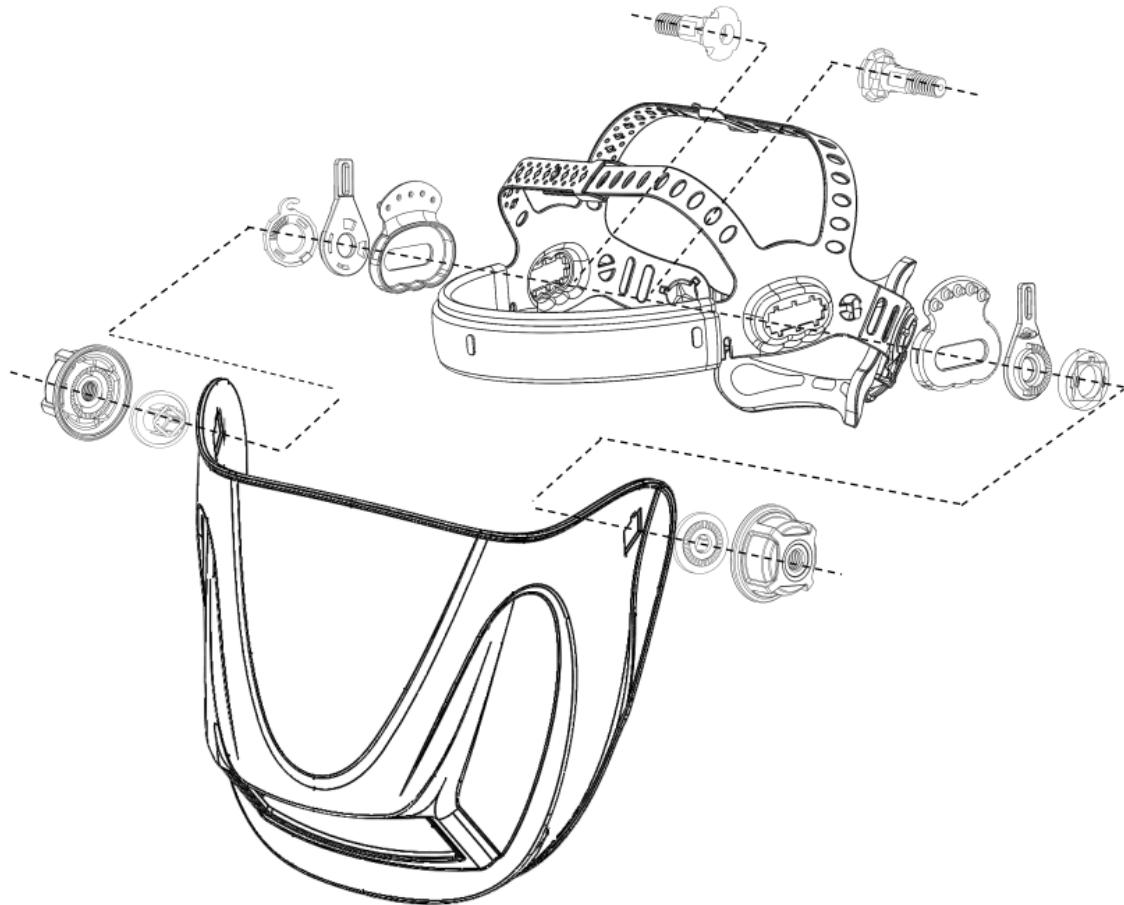


- Forgassa el a fejpántot úgy, hogy a fejpánt beállító gombja a fej hátsó részén legyen.
- Nyomja meg és forgassa el a fejpánt beállító gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a fejpánt kerületének növeléséhez. Nyomja meg és fordítsa el a fejpánt beállító gombot az ellenkező irányba, hogy csökkentse a teljes kerületet.

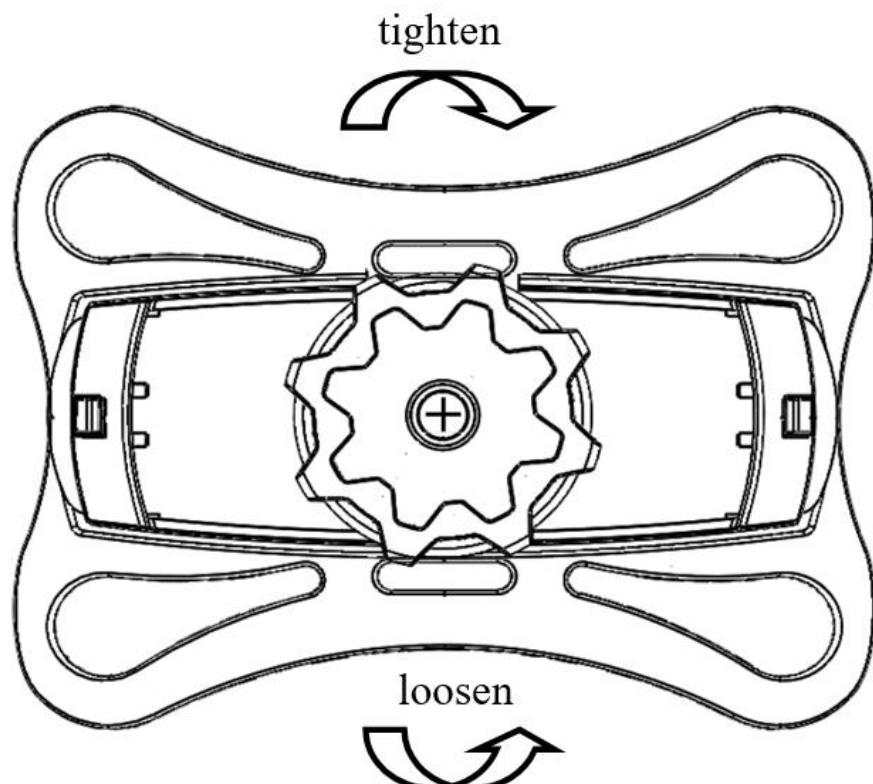


- Ha a fejpánt túl magasan vagy túl alacsonyan fekszik a fején, állítsa be a fej tetején átmenő pántot. Oldja ki a heveder végét úgy, hogy a rögzítőcsapot kinyomja a szíjban lévő lyukból. Szükség szerint csúsztassa a heveder két részét nagyobb vagy kisebb szélességre, és helyezze be a rögzítőcsapot a legközelebbi lyukba.


tighten            loosen

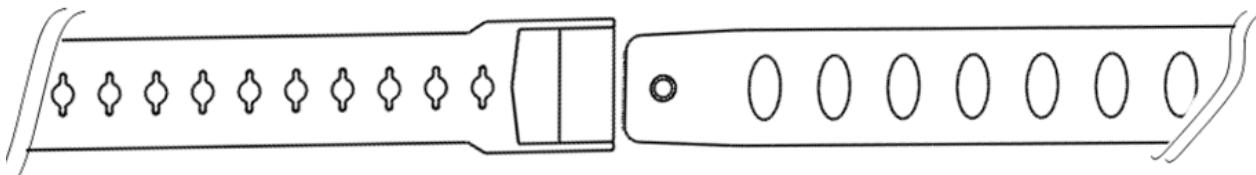

- Lazítsa meg a rögzítőanyákat mindkét oldalon, hogy az automatikusan elsötétülő hegesztősisak előre-hátra tudjon mozogni a fejheveder hosszú csúszófuratában, így állítsa be a védőszemüveg és a szeme közötti távolságot.

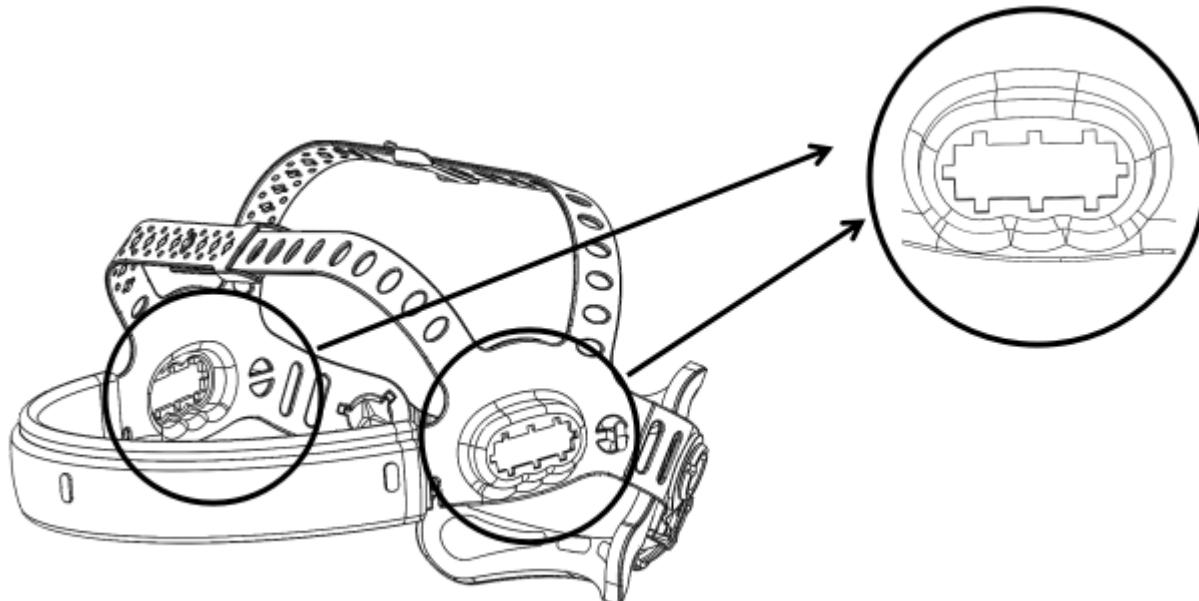


- A reteszelloelem különböző rögzítőoszlopokhoz való rögzítésével állítsa be a látószöget a napellenzőn keresztül – állítsa be finoman a kívánt dőlésszöget, vízszintes látószöget és felső látószöget.

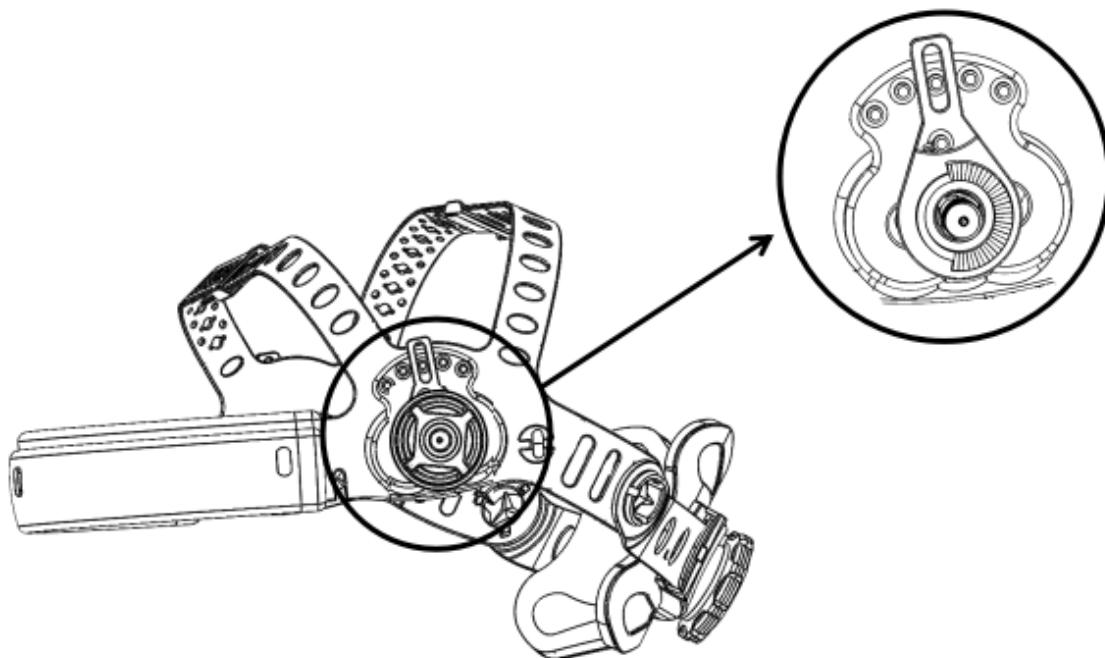

- Lazítsa meg a rögzítőanyákat mindkét oldalon, hogy beállítsa az automatikusan sötétedő hegesztősisak függőleges

szögét, hogy felemelhesse vagy leengedhesse. A beállítás során kattanó hangot hallhat.

- A csat két pozícióval rendelkezik, hogy rögzítse az automatikusan sötétedő hegesztősisakot a legmagasabb pontra emelve, így a hegesztő könnyebben megfigyelheti a környezetet a hegesztés után.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A csatot használat előtt le kell zárni. Ha első alkalommal használja az automatikusan sötétedő hegesztősisakot, nyissa ki a fejpánt elforgatásával. Feloldáskor és záráskor kattanó hangot fog hallani!

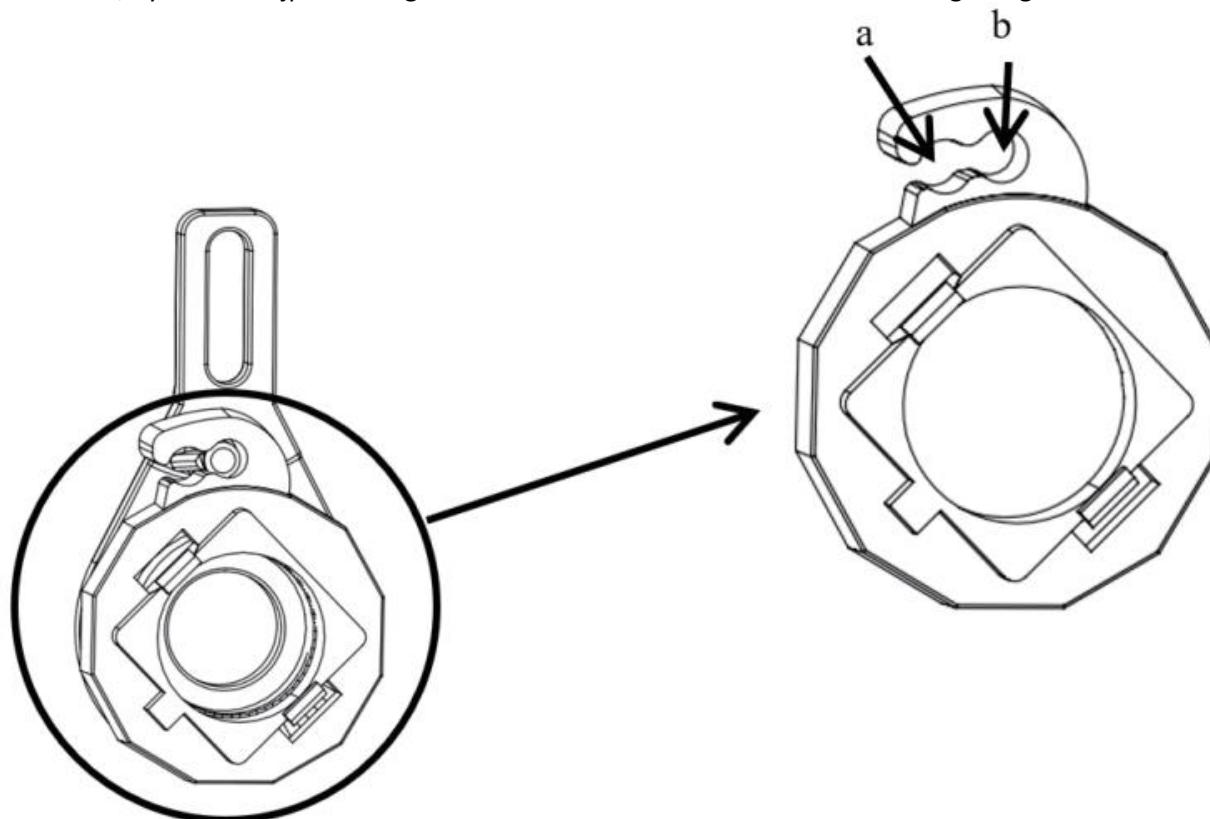

## HASZNÁLAT

### AUTOMATIKUS SÖTÉTEDŐ SZÚRÓ ADF

A fényerő fokozata a sötétség/csiszolási mód beállító gombjával állítható be. A hegesztési módszertől függően javasolt fényerő-szabályozási szint a következő táblázatban látható:

HEGESZTÉSI FOLYAMAT	HEGESZTÉSI ÁRAM (A)																	
	0.5 1	2.5 5	10 15	20 30	40 60	80 100	125 150	175 200	225 250	275 300	350 300	450 400	500 500					
SMAW					9	10		11		12		13	14					
MIG (heavy)						10	11		12		13	14	14					
MIG (light)						10	11		12		13	14	15					
TIG, GTAW		9	10	11		12		13				14						
MAG/CO <sub>2</sub>					10	11	12		13		14	15						
SAW						10	11	12		13	14	15						
PAC						11		12			13							
PAW	8	9	10	11		12		13			14		15					

- SMAW = Kézi ívhegesztés fedett elektródával
- MIG (heavy) = nehézfémek ívhegesztése, amelyeket egy elektróda inert gázban olvaszt meg
- MIG (light) = könnyű ötvözetek ívhegesztése, amelyeket elektróda olvaszt meg inert gázban
- TIG, GTAW = Ívhegesztés volfrámelektródával inert gázban
- MAG/CO<sub>2</sub> = ívhegesztés olvadó elektródával aktív gázban
- SAW = Automatikus fúziós hegesztés
- PAC = Plazmaívvágás
- PAW = Plazmaívhegesztés

## **ÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁSA**

- Az érzékenység határozza meg a szűrő elsötétítéséhez szükséges fénymennyiséget.
- Válassza ki a megfelelő érzékenységet, hogy ne csak az interferencia-ellenállást biztosítsa, hanem a munka hatékonyさisa is jobb legyen.
- Erősen megvilágított helyiségekben vagy közvetlen napfényben végzett nagy áramerősségű hegesztéskor ajánlatos az érzékenységet alacsony értékre állítani, hogy elkerülje a más forrásokból származó interferenciát.
- Az érzékenység alacsony értékre állítása javasolt, ha alacsony áramerősséggel, gyenge fényviszonyok mellett hegeszt.
- Az instabil elsötétülés vagy villódzás elkerülése érdekében AWI hegesztésnél ajánlott az érzékenységet alacsony értékre állítani.
- Ideális az érzékenység beállítása hegesztés közben, hogy megtalálja az optimális pozíciót az Ön preferenciáinak és hegesztési körülményeinek megfelelően.

## **A KÉSLELTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA**

- A hegesztési késleltetési idő (**delay time**) az az időintervallum, amely a hegesztési ív végétől (a szemellenző sötétedése) eltérő addig, amíg az ADF automatikusan sötétedő szűróje visszatér világos állapotba. Ez a késleltetés célja, hogy megvéde a hegesztő szemét az ív kialudása után fellépő maradék sugárzástól és az olvadt fém fényességtől. A késleltetési idő beállításával a hegesztő személyre szabhatja a védelmet az adott hegesztési módnak és a hegesztőáram intenzitásának megfelelően:

- A hosszabb késleltetési idő nagyobb áramok esetén megfelelő, amikor az olvadt fém emissziójának fényessége világosabb és hosszabb ideig tart.
- Rövidebb késleltetési időt használnak ponthegesztéshez vagy olyan munkákhoz, ahol a munka hatékonyさisa növelése érdekében a napellenző gyakoribb világosítása szükséges.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Ha az érzékenység és a késleltetési idő is maximális értékre van állítva, a védőablak folyamatosan elsötétülhet anélkül, hogy visszatérne világos állapotba. Ha ez megtörténik, egyszerűen csökkentse az érzékenységet, és a készülék visszatér a normál működéshez.

## **A CSISZOLÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA**


- Állítsa be az őrlési módot a sötétség/őrlési mód beállító gombbal.
- Köszörülési üzemmódban a fényerő fokozata rögzített (DIN 4) és nem módosítható.
- **FIGYELMEZTETÉS: NE HEGESZTJEN** csiszoló üzemmódban!

## **AZ ADF AUTOMATIKUS SÖTÉTSÉGSZŰRŐ MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE**

- Nyomja meg a gombot az ADF szűrő működésének ellenőrzéséhez. Ha az ADF automatikusan sötétedő szűróje elsötétül, az azt jelenti, hogy megfelelően működik.

## **ELEM TÖLTÉSJELZŐ**

- Ha az alacsony töltöttségi szint jelző pirosra vált, az elemet ki kell cserélni.
- Az akkumulátor cseréjéhez az alábbiak szerint járjon el:

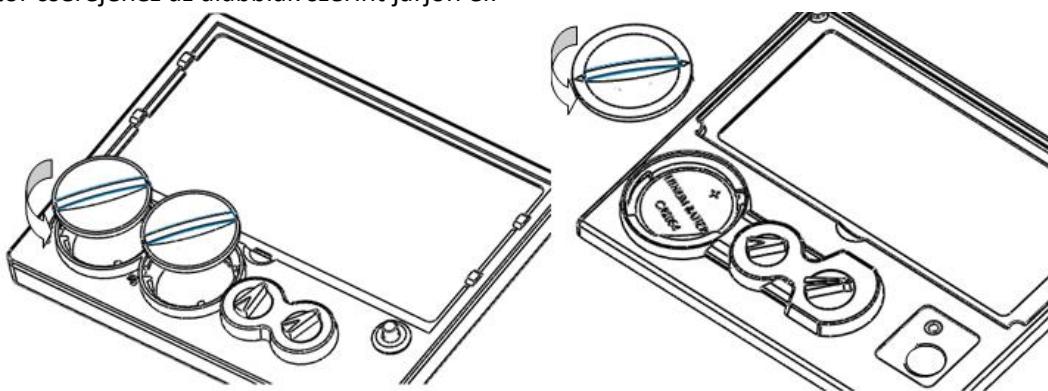

## **KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS**

### **KARBANTARTÁS**

- Ne merítse vízbe az ADF automatikusan sötétedő szűrőjét.

- Soha ne nyissa ki és ne szabja meg az ADF automatikusan sötétedő szűrőjét. A szűrő belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
- Az ADF automatikusan sötétedő szűrőjének megfelelő működése érdekében tartsa tisztán a hegesztési ívérzékelőket, és ne takarja el őket más tárgyakkal. Ne használjon tiszta vizet vagy oldószeret a tisztításhoz. A tisztításhoz használjon puha törlőkendőt vagy rongyot.
- Soha ne módosítsa az automatikusan sötétedő hegesztősisakot. A jogosulatlan módosítások és a nem eredeti pótalkatrészek használata érvényteleníti a garanciát, és sérülésveszélynek teszi ki a hegesztőt.
- Ne használjon a gyártó által ajánlottaktól eltérő pótalkatrészeket.

### **AZ ELSŐ VÉDŐÜVEG CSERÉJE**

- Cserélje ki az elülső védőüveget, ha az megkarcolódott vagy sérült.
- Nyomja kifelé az automatikusan sötétedő hegesztősisak belső oldalán található csatokat, és óvatosan távolítsa el az elülső védőüveget.
- Szerelje be az új elülső védőüveget.
- Használaton kívül ne helyezze az automatikusan sötétedő hegesztősisakot úgy, hogy az elülső védőüveg lefelé nézzen. Ez segít meghosszabbítani az elülső védőüveg élettartamát.

### **AZ ADF AUTOMATIKUS SÖTÉTEDŐ SZŰRŐ CSERÉJE**

- Csavarja ki a sötétség/csiszolási mód beállító szabályozó rögzítőcsavarját.
- Finoman nyomja meg a reteszeket, hogy kioldja a szűrő fedelét.
- A fedél elengedése után óvatosan vegye ki az ADF automatikusan sötétedő szűrőjét a tartójából. A kezelés során ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a szűrő érzékeny felületét, mert ez beszennyezheti vagy károsíthatja azt.
- Az ADF automatikusan sötétedő szűrőjének eltávolítása után ellenőrizze, hogy a tartó nem szennyeződött-e, poros-e vagy sérült-e. Alternatív megoldásként puha ruhával tisztítsa meg az elszívó belsejét.
- Helyezze be az új ADF automatikusan sötétedő szűrőt a tartóba. Győződjön meg arról, hogy szilárdan a helyén van, és hogy a burkolat megfelelően reteszelve van.
- Csavarja be a sötétség/csiszolási mód beállító szabályozó rögzítőcsavarját.
- Ellenőrizze, hogy az ADF automatikusan sötétedő szűrője megfelelően van-e behelyezve és megfelelően működik-e.

### **AZ ADF AUTOMATIKUS SÖTÉTEDŐSZŰRŐ VÉDŐÜVEG CSERÉJE**

- Viseljen tiszta kesztyűt, nehogy szennyeződés kerüljön a szűrőre és az új védőüvegre.
- Óvatosan mérje le a védőüveget a kijelölt helyen, és óvatosan távolítsa el. Ügyeljen arra, hogy ne sértsen meg az alkatrészeket, és ne érintse meg magának az ADF automatikusan sötétedő szűrőjének érzékeny felületét.
- Ellenőrizze, hogy a tartóban nem maradt-e por, szennyeződés vagy törött üvegdarab, és óvatosan tisztítsa meg.
- Vegyen elő egy új védőüveget, és ellenőrizze, hogy tiszta-e. Ha van rajta védőfólia, távolítsa el.
- Helyezze be az új üveget arra a helyre, ahol a régi volt, ügyelve arra, hogy megfelelően illeszkedjen a tartóba.

### **TÁROLÁS**

- Az automatikusan sötétedő hegesztősisakot hűvös, száraz és sötét helyen tárolja. Hosszú távú tárolás előtt vegye ki az akkumulátort.

### **KÖRNYEZETVÉDELEM**



Az áthúzott kerekess kuka szimbólum a termékeken vagy a kísérő dokumentumokon azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékek nem szabad az általános kommunális hulladék közé dobni. A megfelelő ártalmatlanítás, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, szállítsa ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol ingyenesen átveszik azokat. Alternatív megoldásként egyes országokban visszaküldheti termékeit a helyi kiskereskedőnek, ha egyenértékű új terméket vásárol. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből származnának. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok helytelen ártalmatlanításáért a nemzeti előírásoknak megfelelően bírság szabható ki.

\*A megfeleloségi nyilatkozat a [www.strendpro.sk](http://www.strendpro.sk) oldalon érhető el

CASCĂ DE SUDURĂ CU AUTO-ÎNTUNECARE**DESCRIEREA PRODUSULUI**

- Construcția de siguranță utilizează un design care respectă principiile ergonomice și oferă suficient spațiu interior. Datorită acestui fapt, casca de sudură poate fi manevrată ușor și este confortabil de purtat.
- Materialele din care este fabricată casca de sudură au o textură moale și sunt rezistente la temperaturi ridicate și scăzute, la coroziune, sunt ignifuge și impermeabile la lumină. Acestea au o rezistență mare și sunt durabile.
- Casca de sudură oferă protecție completă pentru față, gât și alte părți ale corpului.
- Cristalul lichid de înaltă calitate și stratul optic protejează utilizatorul de radiațiile ultraviolete și infraroșii (nivelul de protecție: 13#).
- Designul original al tehnologiei de transformare automată din circuitul de control permite ochelarii să reacționeze rapid și să schimbe lumina puternică în întuneric. Prin aceasta, protejează ochii de arcul electric brusc.
- Designul unic al comutatorului anti-interferență previne ca mediul înconjurător complex să îngreuneze vizualizarea clară a obiectului sudat.

**PARAMETRII TEHNICI**

<b>CLASA OPTICĂ</b>	1/1/1/2
<b>SUPRAFAȚA DE OBSERVARE</b>	92,5 x 42,5 mm (3,64 x 1,67")
<b>SENZORUL ARCULUI</b>	2
<b>DIMENSIUNEA FILTRULUI</b>	110 x 90 x 9 mm
<b>INTERVAL ÎNTUNECARE</b>	DIN 9 -13
<b>GRAD DE ÎNTUNECARE ÎN CONDIȚII DE LUMINOZITATE</b>	DIN 4
<b>CONTROLUL NUANȚEI</b>	Extern, continuu
<b>PORNIREA/ OPRIREA</b>	Pornire/oprire automată
<b>REGLAREA SENSIBILITĂȚII</b>	Scăzută – ridicată
<b>SURSA DE ENERGIE</b>	Baterie buton Li-Ion CR2450 3V 600 mAh panouri solare
<b>TIMPI DE COMUTARE</b>	3/10 000 s ± 20% de la starea luminoasă la stare întunecată
<b>MODUL DE ȘLEFUIRE</b>	da
<b>PROTECȚIE ÎMPOTRIVA UV/IR</b>	DIN13
<b>ÎNTÂRZIERE (DE LA STARE ÎNTUNECATĂ LA STARE LUMINOSĂ)</b>	0,1 s – 1 s
<b>VALORI NOMINALE PENTRU SUDAREA TIG CU CURENT SCĂZUT</b>	≥ 5 A
<b>INTERVAL TEMPERATURĂ DE FUNCȚIONARE</b>	-5 °C – 55 °C
<b>INTERVAL TEMPERATURĂ DE DEPOZITARE</b>	-20 °C – 70 °C
<b>PROTECȚIA OCHILOR</b>	EN 16321-1
<b>PROTECȚIA FEȚEI</b>	EN 16321-2
<b>MATERIALUL</b>	PP


**NOTA EXPLICATIVĂ A SIMBOLURILOR**

	Produsul este conform cu directivele europene aplicabile și a fost realizată metoda de evaluare a conformității acestor directive.
	Nu aruncați produsul în deșeurile menajere. În schimb, apelați la centrele de reciclare într-un mod ecologic. Vă rugăm să acordați atenție protecției mediului înconjurător.
	Pentru acest ambalaj a fost plătit un contribuție financiară pentru colectarea acestuia și procesarea ulterioară prin reciclare.
	Produs reciclabil

	Intervalul temperaturii pentru depozitare
	Intervalul temperaturii de funcționare
	Protejați dispozitivul de umiditate.

### PĂRȚILE PRODUSULUI

Casca de sudură:

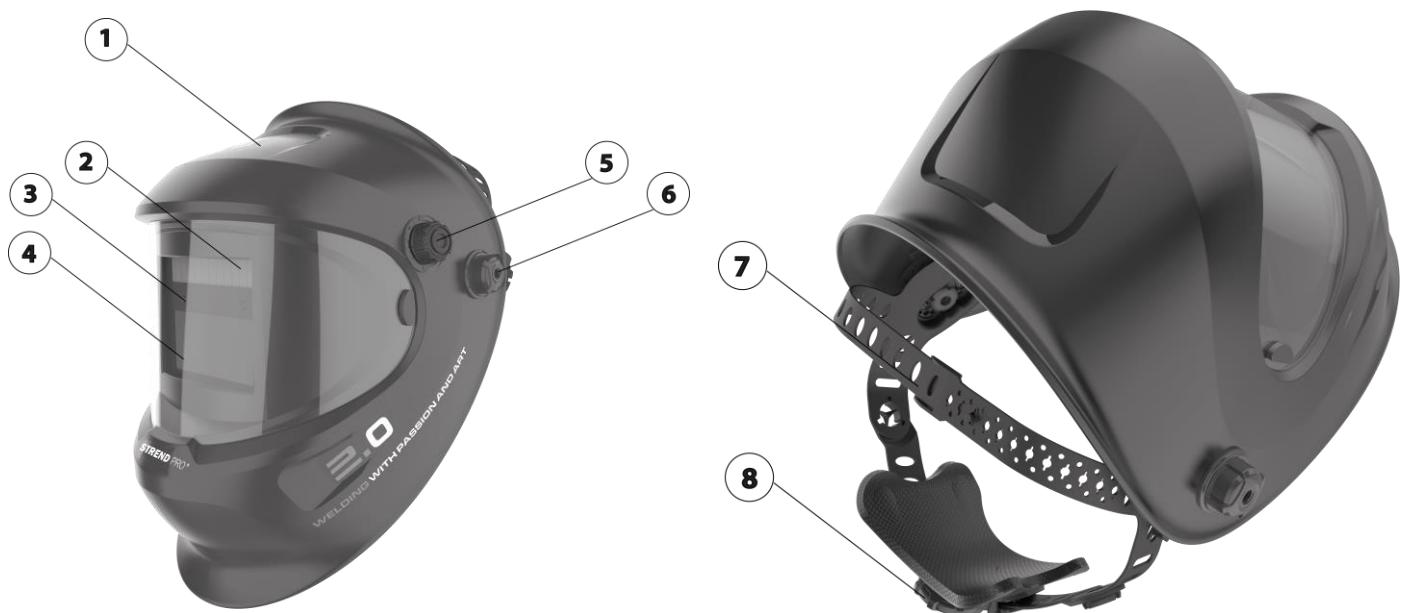

1	Cagula exterioară rigidă	5	Reglaj pentru setarea nivelului de întunecare/modul de șlefuire
2	Panou solar	6	Reglaj pentru setarea unghiului
3	Senzori de lumină - asigură o reacție mai rapidă a sistemului de întunecare automată	7	Benzi ajutabile pentru cap
4	Suprafața de observare	8	Buton de ajustare a benzii pentru cap

Filtru de auto-întunecare ADF:

	A	Indicator de baterie slabă
	B	Buton pentru verificarea funcționalității filtrului ADF
	C	Reglaj pentru sensibilitate
	D	Reglaj pentru întârziere

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

## Înainte de utilizarea căștii de sudură cu filtru auto-întunecare:

- citiți cu atenție manualul de utilizare și asigurați-vă că înțelegeți tot ce este specificat în procedura de lucru.
- asigurați-vă că casca de sudură cu filtru de auto-întunecare este adecvată pentru lucrarea dorită și că toate părțile și componentele acesteia sunt în stare bună.
- Îndepărtați mai întâi folia de protecție de pe partea interioară și exterioară a vizorului din sticlă de policarbonat.
- montați și ajustați banda de cap conform instrucțiunilor din secțiunea „ASAMBLARE”.
- efectuați un test de funcționare al filtrului de auto-întunecare ADF. Luăți o lămpă cu putere de cel puțin 40 W sau mai mare. Apropiați lampa aprinsă de vizor, care ar trebui să se întunece. Dacă acest lucru nu se întâmplă, nu utilizați casca de sudură cu filtru de auto-întunecare.
- verificați dacă bateria filtrului de auto-întunecare ADF este în stare bună și corect montată.
- reglați timpul de întârziere, sensibilitatea și nivelul de întunecare.

## În timpul utilizării:

- casca de sudură cu filtru de auto-întunecare nu este potrivită pentru sudura cu laser.
- Nu plasați niciodată casca de sudură cu filtru de auto-întunecare pe suprafețe care sunt fierbinți
- Nu deschideți niciodată filtrul de auto-întunecare ADF și nu încercați să interveniți asupra acestuia, deoarece în interior nu există componente care să poată fi reparate de utilizator.
- Casca de sudură filtrul de auto-întunecare nu asigură protecție împotriva impacturilor puternice (inclusiv a resturilor de discuri de tăiere care zboară), nu protejează împotriva dispozitivelor explozive sau a lichidelor corozive. În cazul în care există astfel de riscuri, trebuie utilizată protecția adecvată.
- Nu utilizați alte piese de schimb decât cele recomandate de producător.
- În niciun caz nu modificați casca de sudură cu filtru de auto-întunecare. Modificările neautorizate și utilizarea pieselor de schimb neoriginale vor duce la pierderea garanției și vor expune sudorul la riscuri de accidentare.
- Dacă, după aprinderea arcului de sudură, vizorul nu se întunecă, opriți imediat sudarea și contactați un centru de service autorizat.
- Nu introduceți filtrul de auto-întunecare ADF în apă.
- Pentru a garanta funcționarea optimă a filtrului de auto-întunecare ADF, mențineți senzorii arcului de sudură curăți și evitați acoperirea acestora cu alte obiecte. La curățare, nu utilizați apă sau solventi. Folosiți doar cârpe sau șervețele moi.
- Atunci când depozitați casca de sudură cu filtrul de auto-întunecare, evitați să o așezați cu vizorul de protecție orientat în jos, pentru a preveni deteriorarea acestuia.
- În caz de fisurare, zgârietură sau îndoitoră a vizorului protector frontal, înlocuiți-l imediat pentru a menține o vizibilitate clară. În caz contrar, există riscul unor leziuni grave ale ochilor.
- Materialele care pot intra în contact cu pielea utilizatorului pot, în unele cazuri, provoca reacții alergice.
- **RADIAȚIA ARCULUI** – La fel ca soarele, arcul de sudură emite radiații ultraviolete (UV) și alte tipuri de radiație, care pot provoca leziuni ale pielii și ochilor. Metalul încins poate cauza arsuri. Pentru a preveni accidentele, este esențial ca sudorul să urmeze un training corespunzător privind utilizarea corectă a căștii de sudură cu filtru de auto-întunecare. De asemenea, este necesar să se respecte următoarele măsuri:
  - colosiți casca de sudură cu filtru de auto-întunecare cu nivelul corect de întunecare al vizorului, pentru a vă proteja ochii în timpul sudării sau al observării.
  - sub casca de sudură cu filtru de auto-întunecare, purtați ochelari de protecție aprobați, cu protecții laterale.
  - înainte de a începe sudarea, setați sensibilitatea pentru a se potrivi cu aplicația respectivă. Avertizați persoanele din jur să nu privească arcul și să nu se expună la radiațiile arcului electric sau la metalul topit.
  - purtați îmbrăcăminte de protecție fabricată din material rezistent și ignifug. Pentru protecție împotriva căldurii radiante și a scânteilor, este posibil să fie necesar să purtați o apărătoare de foc.
  - în timpul despărțirii zgurii sau al șlefuirii, pe lângă ochelarii de protecție, utilizați ochelari de sudură sau un vizor de protecție pentru față. Zgura despărță poate fi fierbinte și poate să zboare la distanțe mari.
- **ZGOMOT** – Zgomotul excesiv poate afecta auzul. Protejați-vă urechile. Dacă nivelul zgomotului este ridicat, purtați protecție auditivă aprobată.
- **VAPORI ȘI GAZE** – Vaporii și gazele pot cauza dificultăți de respirație și pot duce chiar la sufocarea sudorului, mai ales în spații închise. De aceea, respectați următoarele instrucțiuni:
  - nu inhalați vaporii și gaze.
  - asigurați întotdeauna o ventilație adecvată în zona de lucru. Nu sudați și nu șlefuiți materiale precum oțelul galvanizat, oțelul inoxidabil, cuprul, zincul, beriliul sau cadmiul, dacă nu este asigurată o ventilație corespunzătoare. Nu inhalați vaporii acestor materiale
  - nu efectuați sudura în apropierea operațiunilor de degresare sau vopsire. Căldura sau arcul pot reacționa cu vaporii de hidrocarburi clorurate, generând un gaz toxic numit fosgen și alte gaze iritante.
  - dacă în timpul lucrului simțiți iritații la nivelul ochilor, nasului sau gâtului, înseamnă că ventilația nu este suficientă. Opriți-vă și luați măsurile necesare pentru a îmbunătăți ventilația în zona de lucru. Nu continuați activitatea dacă simptomele persistă.

- studiați recomandările specifice privind ventilația stabilite de norma ANSI/ASC Z49.1.
- INCENDII ȘI EXPLOZII** – Căldura generată de flăcări și arc poate duce la aprinderea unui incendiu. Zgura fierbinte sau scânteile pot, de asemenea, provoca incendii și explozii. De aceea, respectați următoarele instrucțiuni:
  - protejați-vă pe dumneavoastră și pe cei din jur de scânteile zburătoare și de metalul încins.
  - îndepărtați toate materialele combustibile la o distanță sigură de zona de lucru sau acoperiți-le cu un capac ignifug de protecție. Materialele combustibile includ lemnul, textilele, rumegușul, combustibilii lichizi și gazei, solventii, vopselele și lacurile, hârtia etc.
  - scânteile fierbinți sau metalul topit pot pătrunde prin crăpături sau fante în podele sau prin deschizături în pereți, provocând un incendiu ascuns sau incendii la etaje inferioare. Asigurați-vă că aceste deschizături sunt protejate împotriva scânteilor și metalului fierbinte.
  - nu sudați, tăiați sau efectuați alte lucrări la temperaturi ridicate până când piesa de prelucrat nu este complet curată și nu conține substanțe care ar putea produce vapori inflamabili sau toxici. Nu lucrați pe recipiente închise la temperaturi ridicate, deoarece acestea pot exploda.
  - asigurați-vă că aveți la îndemână echipamente de stingere a incendiilor, precum furtunuri de grădină, găleți cu apă, găleți cu nisip sau extintori portabili, și familiarizați-vă cu modul lor de utilizare.
  - nu utilizați echipamentul pentru scopuri pentru care nu sunt clasificate. De exemplu, un cablu de sudură suprasolicitat se poate supraîncălzi și poate cauza un risc de incendiu.
  - După finalizarea lucrului, inspectați zona de lucru și asigurați-vă că nu rămân scânteie sau metal fierbinte care ar putea duce la un incendiu ulterior. Dacă este necesar, folosiți patrule de supraveghere a incendiilor.


### PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE

Filtrul de auto-întunecare ADF (Auto Darkening Filter) permite o vizibilitate continuă și confortabilă, oferind în același timp protecție constantă împotriva radiațiilor ultraviolete și infraroșii (UV/IR). Acesta se comută automat dintr-o stare luminoasă într-o stare întunecată și, ulterior, revine la starea de lumină, într-un mod selectat de sudor.


### ASAMBLARE

#### MONTAREA BENZII PENTRU CAP


- Demontați banda pentru cap conform desenului de mai jos:

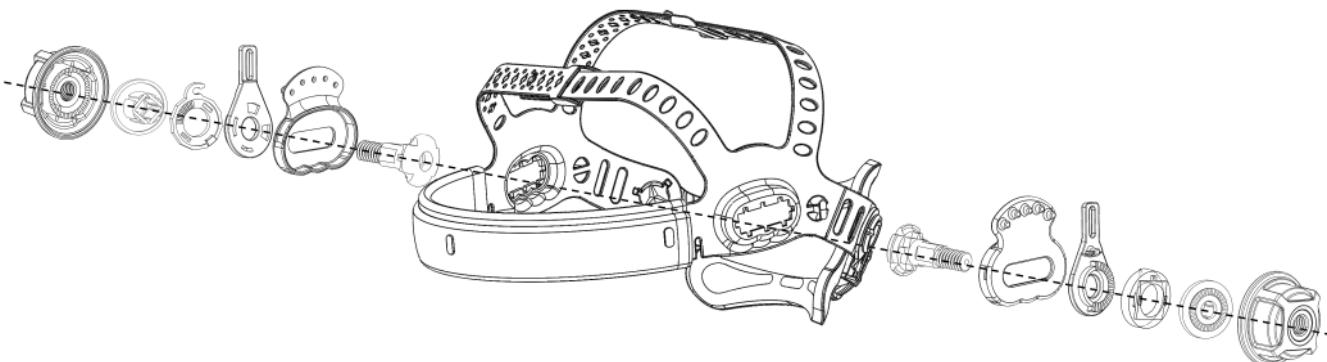

2. Montați banda pentru cap pe casca de sudură, conform desenului de mai jos:

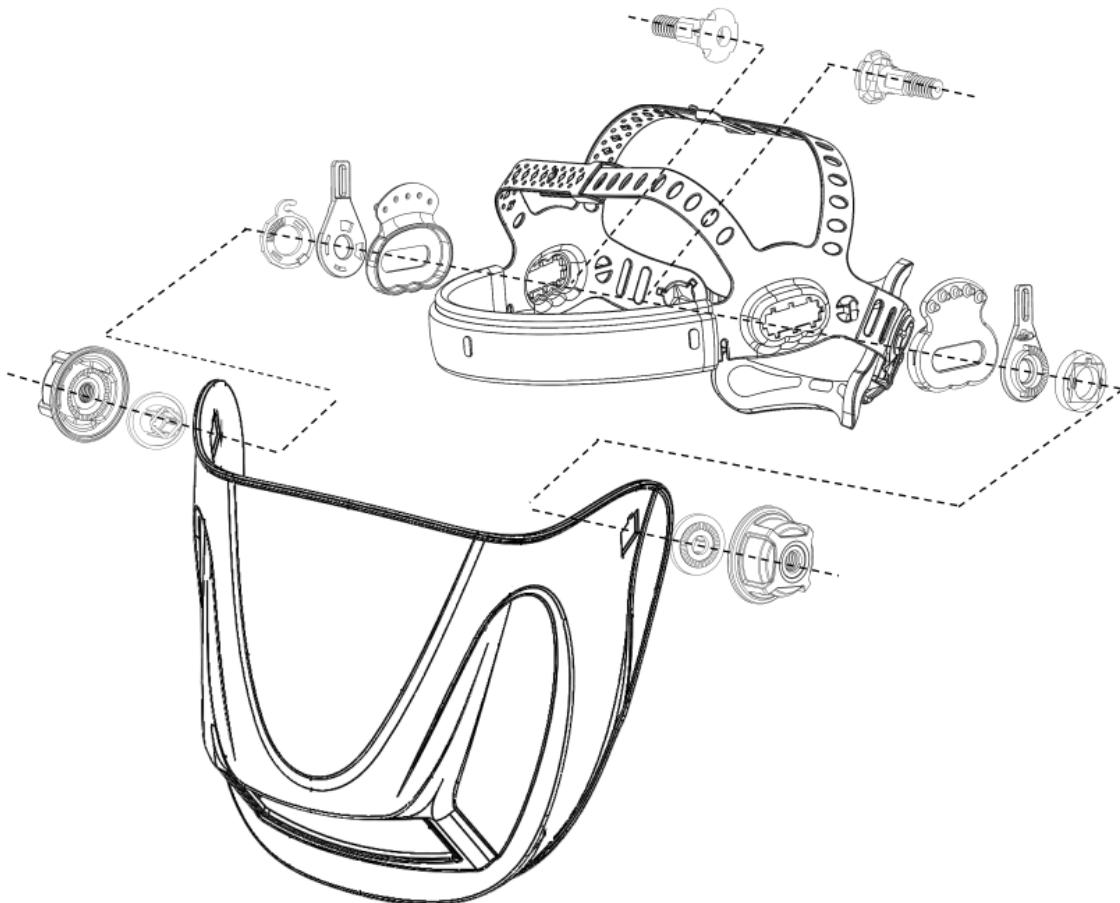


- Rotiți banda pentru cap astfel încât butonul de reglare a benzii de cap să fie poziționat la ceafă.
- Apăsați și rotiți butonul de reglare a benzii pentru cap în sensul invers acelor de ceasornic pentru a mări circumferința. Pentru micșorare, apăsați și rotiți butonul în direcția opusă.

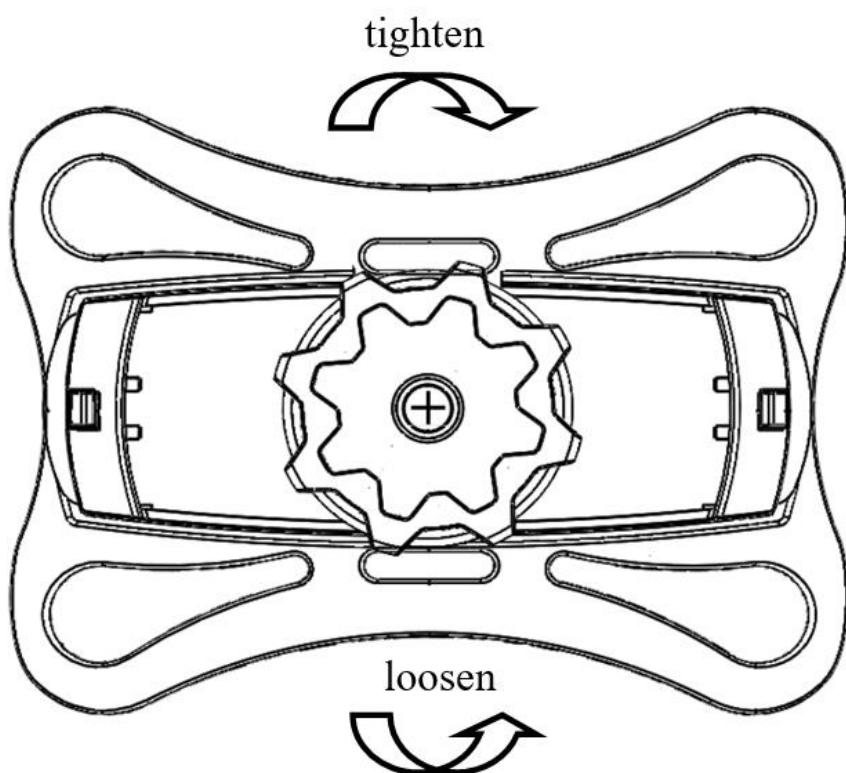


## **RO Română**

- Dacă banda pentru cap este prea sus sau prea jos, ajustați banda care trece prin partea superioară a capului. Eliberați capătul benzii prin apăsarea piuliței de siguranță și scoateți-o din orificiul benzii. Reglați cele două părți ale benzii pentru a le face mai largi sau mai înguste și fixați piulița de siguranță în cel mai apropiat orificiu.


tighten            loosen

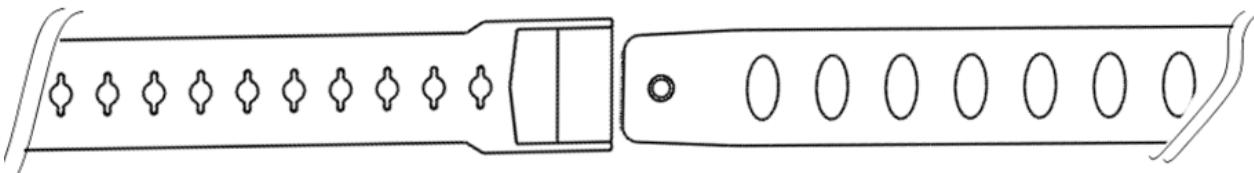


- Slăbiți piulițele de siguranță de pe ambele părți pentru a permite mișcarea căștii de sudură cu filtru de auto-întunecare înainte și înapoi în fanta longitudinală a benzii pentru cap, ajustând astfel distanța dintre vizor și ochi.

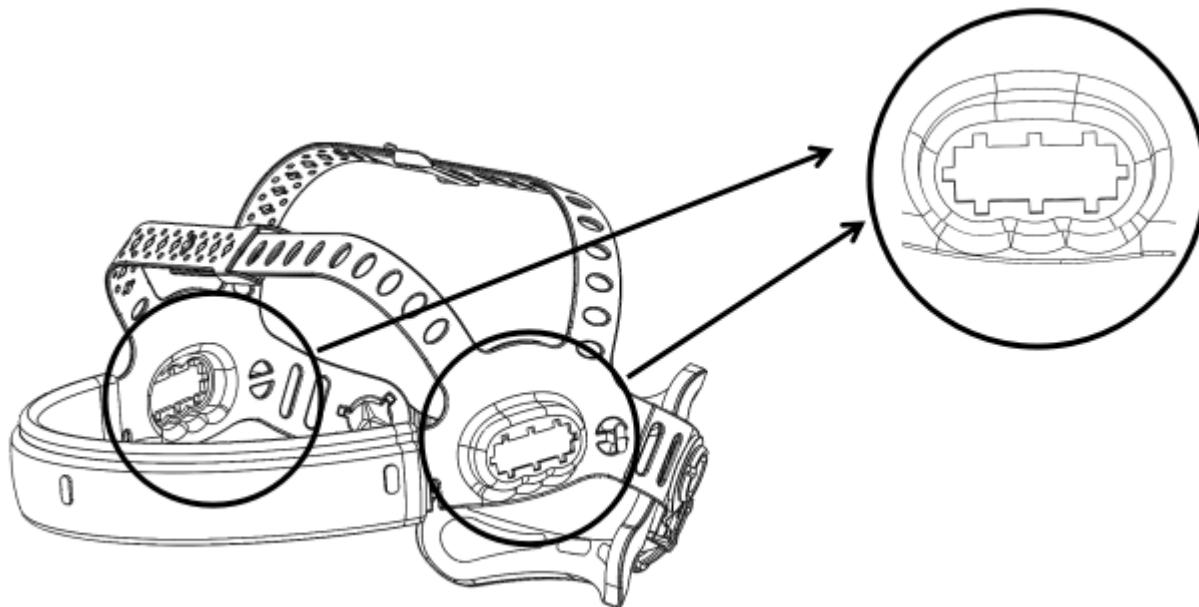

- Ajustați unghiul de vizualizare prin vizor fixând piesa de blocare pe diferitele puncte de fixare – reglați ușor unghiul de înclinare, unghiul orizontal și unghiul superior de vizualizare dorit.

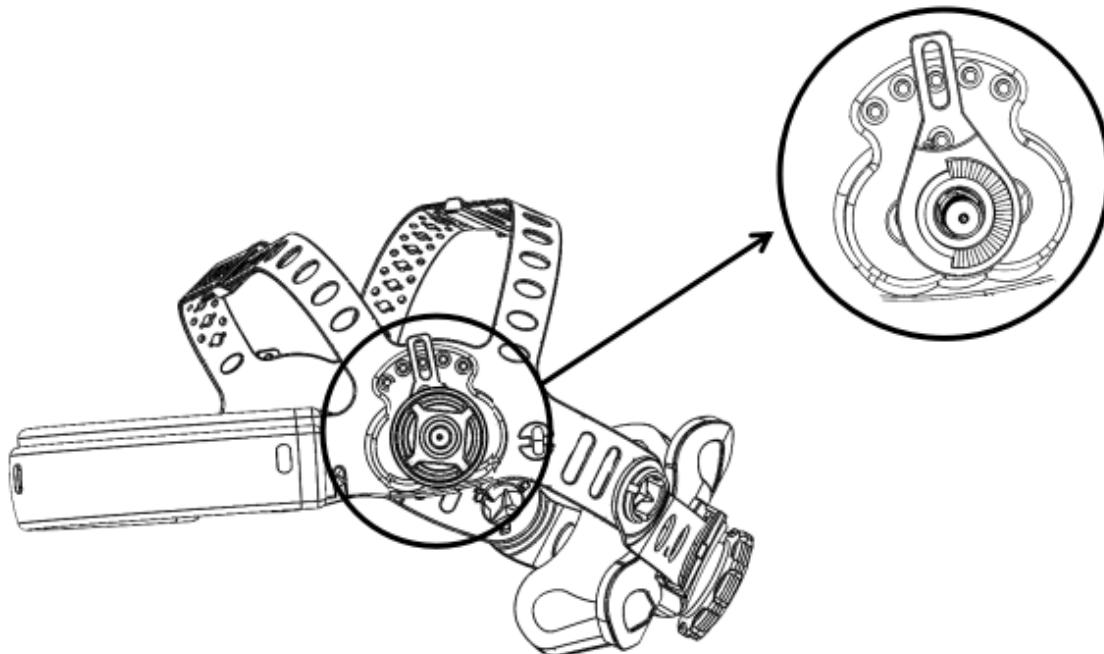

- Slăbiți piulițele de blocare de pe ambele părți pentru a regla unghiul vertical al căștii de sudură cu auto-întunecare, astfel încât să o puteți ridica sau coborî. Este posibil să auziți un clic în timpul ajustării.
- Catarama este echipată cu două poziții pentru a fixa casca de sudare cu auto-întunecare atunci când este ridicată la cel mai înalt punct, astfel încât sudorul să poată observa mai ușor împrejurimile după sudare.
- **AVERTISMENT:** Catarama este blocată înainte de utilizare. La prima utilizare a căștii de sudură cu filtru de auto-întunecare, deblocați-o prin rotirea benzii de cap. Veți auzi un clic la deblocare și blocare!

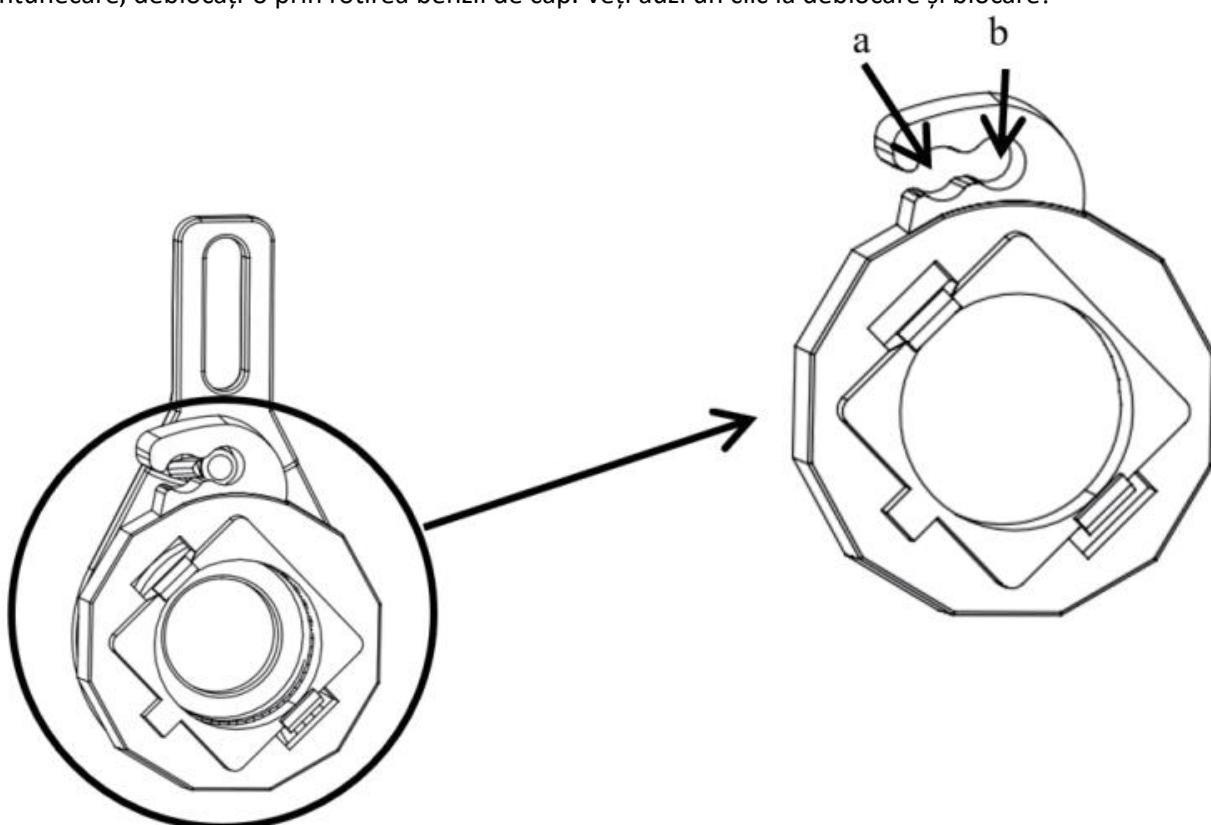

## OPERAREA

### FILTRU DE AUTO-ÎNTUNECARE ADF

Nivelul de întunecare se regleză folosind regulatorul de setare a nivelului de întunecare/modul de șlefuire. Nivelul recomandat de întunecare în funcție de tipul de sudură este indicat în tabelul următor:

PROCESUL DE SUDARE	ARC CURENT (A)																	
	0.5	2.5	10	20	40	60	80	100	125	150	175	200	225	250	275	350	400	450
SMAW				9	10		11			12			13		14			
MIG (heavy)						10	11			12			13		14			
MIG (light)						10	11		12			13		14	15			
TIG, GTAW		9	10	11		12		13							14			
MAG/CO <sub>2</sub>				10	11	12		13					14		15			
SAW					10	11	12		13			14		15				
PAC						11		12					13					
PAW	8	9	10	11		12		13					14		15			

- SMAW = Sudare manuală cu arc metalic ecranat
- MIG (heavy) = Sudare cu arc electric pentru metale grele, cu topirea electrodului în gaz inert
- MIG (light) = Sudare cu arc electric pentru aliaje ușoare, cu topirea electrodului în gaz inert
- TIG, GTAW = Sudare cu arc electric cu electrod de wolfram în gaz inert
- MAG/CO<sub>2</sub> = Sudare cu arc electric cu electrod topibil în gaz activ
- SAW = Sudare automată cu topire
- PAC = Tăiere cu arc de plasmă
- PAW = Sudare cu arc de plasmă

### SETAREA SENSIBILITĂȚII

- Sensibilitatea determină cantitatea de lumină necesară pentru a întuneca filtrul.
- Selectați sensibilitatea adecvată pentru a asigura nu numai capacitatea de a rezista la interferențe, ci și pentru a obține o eficiență mai bună a muncii.
- Setarea sensibilității la valori scăzute este recomandată la sudarea cu curent mare în încăperi puternic iluminate sau în lumina directă a soarelui pentru a evita interferențele de la alte surse.
- Setarea sensibilității la valori scăzute este recomandată atunci când se sudează cu curent redus în condiții de lumină slabă.
- Setarea sensibilității la valori scăzute este recomandată la sudarea TIG pentru a evita întunecarea instabilă sau pâlpâirea.
- Este ideal să reglați sensibilitatea în timpul sudării pentru a găsi poziția optimă pentru preferințele dvs. și condițiile de sudare.

### SETARE TIMP DE ÎNTÂRZIERE

- **Timpul de întârziere la sudare (delay time)** reprezintă intervalul de timp care trece de la încheierea arcului de sudare (întunecarea vizorului) până la revenirea filtrului autoîntunecabil ADF în starea luminoasă. Această întârziere are scopul de a proteja ochii sudorului de radiațiile reziduale care apar după stingerea arcului și de strălucirea emisă de metalul topit. Reglarea timpului de întârziere permite sudorului să își personalizeze protecția în funcție de metoda de sudare specifică și de intensitatea curentului de sudare:

- **Timpul de întârziere mai lung** este util la curenți mai mari, când strălucirea emisiei din metalul topit este mai mare și strălucește mai mult.
- **Timpul de întârziere mai scurt** este utilizat pentru sudarea prin puncte sau pentru lucrări în care este necesară o iluminare mai frecventă a vizorului pentru a crește eficiența muncii.

- **AVERTISMENT:** Dacă atât sensibilitatea, cât și timpul de întârziere sunt setate la valori maxime, poate apărea un fenomen de întunecare constantă a vizorului fără revenirea la starea luminoasă. Dacă apare acest fenomen, reduceți pur și simplu sensibilitatea și dispozitivul va reveni la funcționarea normală.

### SELECTAREA MODULUI DE ȘLEFUIRE

- Setați modul de șlefuire utilizând controlul de reglare a nivelului de întuneric/modului de șlefuire.
- În modul de șlefuire, nivelul de întunecare este fix (DIN 4) și nu poate fi modificat.
- **ATENȚIONARE:** În modul de șlefuire, **NU SUDĂȚI!**


### CONTROLUL FUNCȚIONĂRII FILTRULUI DE AUTO-ÎNTUNECARE ADF:

- Apăsați butonul de verificare a funcționării filtrului ADF. Dacă filtrul de auto-întunecare ADF se întunecă, înseamnă

că acesta funcționează corect.

### **INDICATORUL DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI**

- Când indicatorul de baterie descărcată devine roșu, este necesar să înlocuiți bateria.
- Pentru a înlocui bateria, procedați după cum urmează:

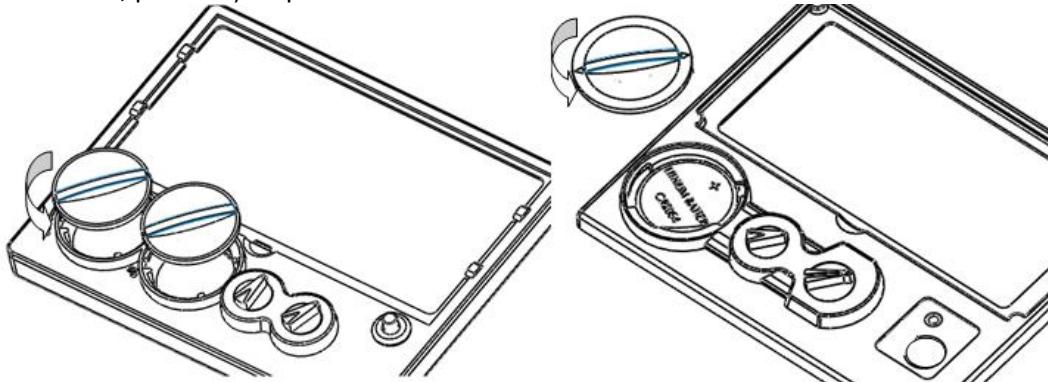

### **ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE**

#### **ÎNTRETINERE**

- Nu scufundați filtrul de auto-întunecare ADF în apă.
- Nu deschideți și nu interveniți niciodată asupra filtrului de auto-întunecare ADF. În interiorul filtrului nu există piese care pot fi reparate de utilizator.
- Pentru a asigura funcționarea corectă a filtrului de auto-întunecare ADF, mențineți senzorii arcului de sudură curați și nu îi acoperiți cu alte obiecte. Nu utilizați apă curată sau solvenți pentru curățare. Utilizați șervețele sau cârpe moi pentru curățare.
- Nu modificați casca de sudură sub nicio formă. Modificările neautorizate și utilizarea de piese de schimb neoriginale vor anula garanția și vor expune sudorul la riscul de rănire.
- Nu utilizați alte piese de schimb decât cele recomandate de producător.

#### **SCHIMBAREA LENTILEI FRONTALE DE PROTECTIE**

- Înlocuiți lentila frontală de protecție dacă este zgâriată sau deteriorată.
- Împingeți spre exterior benzile situate pe partea interioară a căștii de sudură cu filtru de auto-întunecare și îndepărtați cu grijă lentila frontală de protecție.
- Montați o nouă lentila frontală de protecție.
- Când nu utilizați casca de sudură filtru de auto-întunecare, evitați să o puneti cu lentila frontală de protecție orientată în jos. Acest lucru ajută la prelungirea duratei de viață a lentila frontală de protecție.

#### **ÎNLOCUIREA FILTRULUI DE AUTO-ÎNTUNECARE ADF:**

- Deșurubați șurubul de fixare al dispozitivului de reglare a nivelului de întuneric/modului de șlefuire.
- Împingeți ușor pe zăbrele pentru a elibera capacul filtrului.
- Odată ce capacul este eliberat, scoateți cu grijă filtrul de auto-întunecare ADF-ul din suportul său. La manipulare, aveți grijă să nu atingeți suprafața sensibilă a filtrului pentru a evita murdărirea sau deteriorarea acestuia.
- După scoaterea filtrului de auto-întunecare ADF, verificați suportul pentru a depista orice murdărie, praf sau deteriorare. Alternativ, curătați interiorul căștii cu o cârpă moale.
- Introduceți noul filtrul de auto-întunecare ADF în suport. Asigurați-vă că este fixat bine în locul său și că capacul este corect prinț cu capsele.
- Înșurubați șurubul de fixare al dispozitivului de reglare a nivelului de întuneric/modului de șlefuire.
- Verificați dacă filtrul de auto-întunecare ADF este așezat corect și dacă funcționează corespunzător.

#### **ÎNLOCUIREA LENTILEI DE PROTECȚIE A FILTRULUI DE AUTO-ÎNTUNECARE ADF**

- Purtați mănuși curate pentru a evita murdărirea filtrului și a noii lentile de protecție.
- Ridicați cu grijă lentila de protecție în zona special destinată acestui lucru și demontați-o cu atenție. Aveți grijă să nu deteriorați nicio componentă și să nu atingeți suprafața sensibilă a filtrului de auto-întunecare (ADF).
- Verificați dacă în suport au rămas urme de praf, murdărie sau fragmente ale lentilei deteriorate și curătați-l cu blândețe.
- Luați noua lentilă de protecție și asigurați-vă că este curat. Dacă are o folie de protecție, îndepărtați-o.
- Introduceți noua lentilă în locul celei vechi și verificați că se potrivește corect în suport.

#### **DEPOZITARE**

- Depozitați casca cu filtru de auto-întunecare într-un loc răcoros, uscat și întunecos. Îndepărtați bateria înainte de

depozitarea pe termen lung.

**PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR**

Simbolul cu containerul marcat pe produse sau în documentele însotitoare înseamnă că produsele electrice și electronice folosite nu trebuie adăugate în deșeurile menajere generale. Pentru eliminarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, vă rugăm să luați aceste produse la punctele de colectare desemnate unde vor fi preluate gratuit. În mod alternativ, în unele țări, puteți returna produsele dvs. cu amănuntul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea resurselor naturale valoroase și va ajuta la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare. Se pot impune sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeuri în conformitate cu reglementările naționale.

*\*Declaraia de conformitate este disponibila pe [www.strendpro.sk](http://www.strendpro.sk)*

AUTO-DARKENING WELDING HELMET**PRODUCT DESCRIPTION**

- The safety design uses a structure that follows ergonomic principles and provides sufficient internal space. This allows the auto-darkening welding helmet to be easily controlled and comfortably worn.
- The materials from which the auto-darkening welding helmet is made have a soft texture and are resistant to both high and low temperatures, corrosion, fireproof, and lightproof. They have high strength and are durable
- The welding helmet provides comprehensive protection for the face, neck, and other parts of the body.
- The high-quality liquid crystal and optical layer protect the user from ultraviolet and infrared radiation (protection level: 13#).
- The original automatic conversion technology in the control circuit allows the glasses to quickly react and change strong light to dark. This protects the eyes from sudden arc flashes.
- The unique design of the anti-interference switch prevents you from not clearly seeing the welded object due to a complicated surrounding environment.

**TECHNICAL PARAMETERS**

<b>OPTICAL CLASS</b>	1/1/1/2
<b>VIEWING AREA</b>	92.5 x 42.5 mm (3.64 x 1.67")
<b>ARC SENSOR</b>	2
<b>FILTER SIZE</b>	110x90x9 mm
<b>SHADES</b>	DIN 9 -13
<b>DARKNESS DEGREE IN BRIGHT STATE</b>	DIN 4
<b>SHADE CONTROL</b>	External, continuous
<b>ON/OFF SWITCH</b>	Automatic on/off
<b>SENSITIVITY ADJUSTMENT</b>	Low – high
<b>POWER SUPPLY</b>	Li-Ion button battery CR2450 3V 600 mAh Solar cells
<b>SWITCHING TIME</b>	3/10 000 s ± 20% from light to dark state
<b>GRINDING MODE</b>	yes
<b>PROTECTION UV/IR</b>	DIN13
<b>DELAY ( FROM DARK TO LIGHT STATE)</b>	0.1 s – 1 s
<b>NOMINAL VALUES FOR LOW-CURRENT TIG WELDING</b>	≥ 5 A
<b>OPERATING TEMPERATURE RANGE</b>	-5 °C – 55 °C
<b>STORAGE TEMPERATURE RANGE</b>	-20 °C – 70 °C
<b>EYE PROTECTION</b>	EN 16321-1
<b>FACE PROTECTION</b>	EN 16321-2
<b>MATERIAL</b>	PP


**EXPLANATIONS OF SYMBOLS**

	The product complies with applicable European directives, and the conformity assessment method for these directives has been carried out.
	Do not dispose of in regular household waste. Instead, use environmentally friendly recycling centers. Please pay attention to environmental protection.
	A financial contribution has been paid for the take-back and further processing of this packaging through recycling.
	Recyclable product.
	Storage temperature range

	Operating temperature range
	Protect the device from moisture.


## PARTS OF THE PRODUCT

### Welding Helmet:

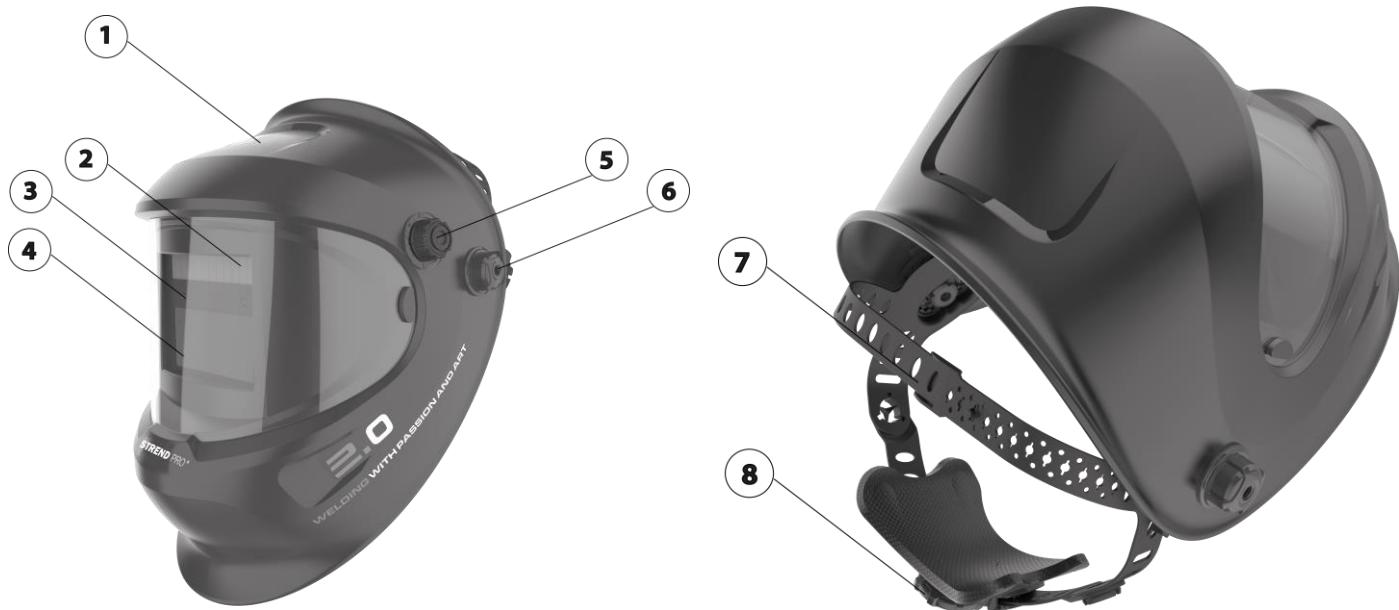

1	External hard cover	5	Darkness Level/Grinding Mode adjustment aegulator
2	Solar cell	6	Tilt adjustment regulator
3	Light sensors – ensure a faster response of the auto-darkening mechanism.	7	Adjustable head straps
4	Viewing area	8	Head Strap Adjustment Knob

### Auto-Darkening Filter (ADF):

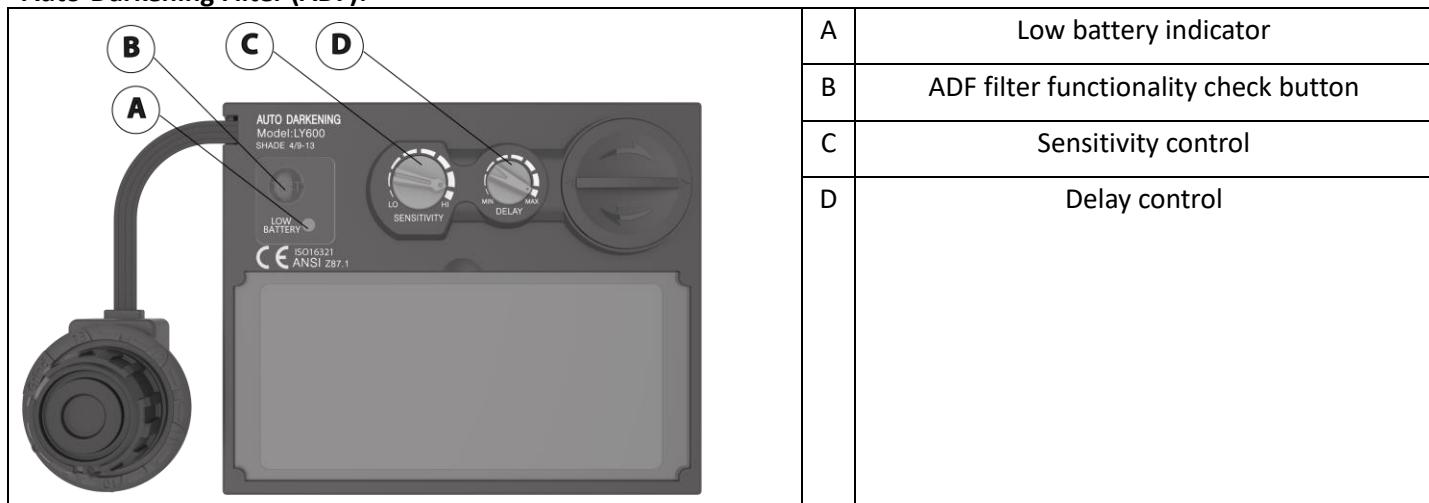

## SAFETY INSTRUCTIONS

### Before using the auto-darkening welding helmet:

- carefully read the user manual and make sure you understand everything specified in the operating procedure.
- ensure that the auto-darkening welding helmet is suitable for the intended work and that all its parts and components are in good condition.
- first, remove the protective films from both the inner and outer sides of the polycarbonate protective lens.

## EN English

- install and adjust the headband according to the instructions provided in the "ASSEMBLY" section.
- perform a functionality test of the ADF filter. Take a light bulb with at least 40 W or higher power. Bring the lit bulb close to the lens, which should darken. If it doesn't, do not use the auto-darkening welding helmet.
- check the battery of the ADF filter to ensure it is in good condition and correctly installed.
- adjust the delay time, sensitivity, and darkening level.

### When using:

- The auto-darkening welding helmet is not suitable for laser welding.
- Never place the auto-darkening welding helmet on hot surfaces.
- Never open the ADF filter or tamper with it. There are no user-serviceable parts inside the filter.
- The auto-darkening welding helmet does not provide protection against strong impacts (including flying debris from cutting discs), explosive devices, or corrosive liquids. When such risks are present, appropriate protection must be used.
- Do not use spare parts other than those recommended by the manufacturer.
- Under no circumstances should you modify the auto-darkening welding helmet. Unauthorized modifications and the use of non-original spare parts will void the warranty and expose the welder to injury risks.
- If the lens does not darken immediately after striking the welding arc, stop welding and contact an authorized service center.
- Do not immerse the ADF filter in water.
- To ensure proper operation of the ADF filter, keep the arc sensors clean and avoid covering them with other objects. Do not use clean water or solvents for cleaning. Use soft wipes or cloths for cleaning.
- When storing the auto-darkening welding helmet, do not place it with the protective lens facing down. This will prevent damage to the lens.
- In case of cracking, scratching, or denting of the front protective lens, replace it immediately to maintain clear visibility. Otherwise, there is a risk of serious eye damage.
- Materials that may come into contact with the user's skin may, in some cases, cause allergic reactions.
- **ARC RADIATION** – Like the sun, the arc emits ultraviolet (UV) and other types of radiation that can be harmful to the skin and eyes. Molten metal can cause burns. To prevent accidents, it is crucial for the welder to receive proper training on how to use the auto-darkening welding helmet correctly. In addition, the following safety precautions should be followed:
  - use the auto-darkening welding helmet with the proper shade level set to protect your eyes while welding or observing.
  - wear approved safety glasses with side shields under the auto-darkening welding helmet.
  - before starting the welding process, set the sensitivity according to the specific task. Alert people nearby not to look at the arc and to steer clear of exposure to the electric arc rays or molten metal.
  - wear protective clothing made from durable, fire-resistant materials. A fire-resistant apron may also be necessary for protection against radiated heat and sparks.
  - when chipping slag or grinding, wear welding goggles or a face shield in addition to protective eyewear. Chipped slag can be hot and can travel a significant distance.
- **NOISE** – Excessive noise can damage hearing. Protect your ears. If the noise level is high, wear approved hearing protection.
- **VAPORS AND GASES** – Vapors and gases can cause breathing difficulties and may even lead to asphyxiation, especially in confined spaces. Therefore, follow these guidelines:
  - do not inhale vapors and gases.
  - always ensure adequate ventilation in the workspace. Do not weld or grind materials such as galvanized steel, stainless steel, copper, zinc, lead, beryllium, or cadmium unless proper ventilation is provided. Do not inhale fumes from these materials.
  - do not operate near degreasing or spraying operations. Heat or the arc may react with chlorinated hydrocarbon vapors, producing highly toxic phosgene gas and other irritating gases.
  - if you experience temporary irritation of the eyes, nose, or throat during operation, it means ventilation is inadequate. Stop working and take the necessary steps to improve ventilation in the workspace. Do not continue operating if bodily discomfort persists.
  - study the specific ventilation recommendations set forth in the ANSI/ASC Z49.1 standard.
- **FIRE AND EXPLOSIONS** – The heat from flames and arcs can lead to fires. Hot slag or sparks can also cause fires and explosions. Therefore, follow these precautions:
  - protect yourself and others from flying sparks and hot metal.
  - remove all combustible materials to a safe distance from the work area or cover them with a fire-resistant shield. Combustible materials include wood, textiles, sawdust, liquid and gas fuels, solvents, paints, coatings, paper, etc.
  - hot sparks or metal can travel through cracks or gaps in floors or openings in walls and cause hidden smoldering fires or fires on lower floors. Ensure these openings are protected from hot sparks and metal.
  - do not weld, cut, or perform any hot work until the workpiece is completely clean and free of substances

## EN English

- that could create flammable or toxic fumes. Do not work on sealed containers, as they may explode.
- have fire extinguishing equipment readily available for immediate use, such as a garden hose, bucket of water, bucket of sand, or portable fire extinguisher. Familiarize yourself with their use.
- do not use the equipment for purposes other than those for which it is classified. Overloaded welding cables, for example, can overheat and pose a fire hazard.
- after finishing work, inspect the work area and ensure it does not contain any hot sparks or metal that could later cause a fire. Use fire watches if necessary.


### OPERATING PRINCIPLE

The auto-darkening filter (ADF) provides continuous comfortable visibility while also offering permanent protection against ultraviolet and infrared radiation (UV/IR). The filter automatically switches from a light state to a dark state and then back again, in a manner chosen by the welder.


### ASSEMBLY

#### HEAD STRAP ASSEMBLY

1. Disassemble the headband following the illustration below:

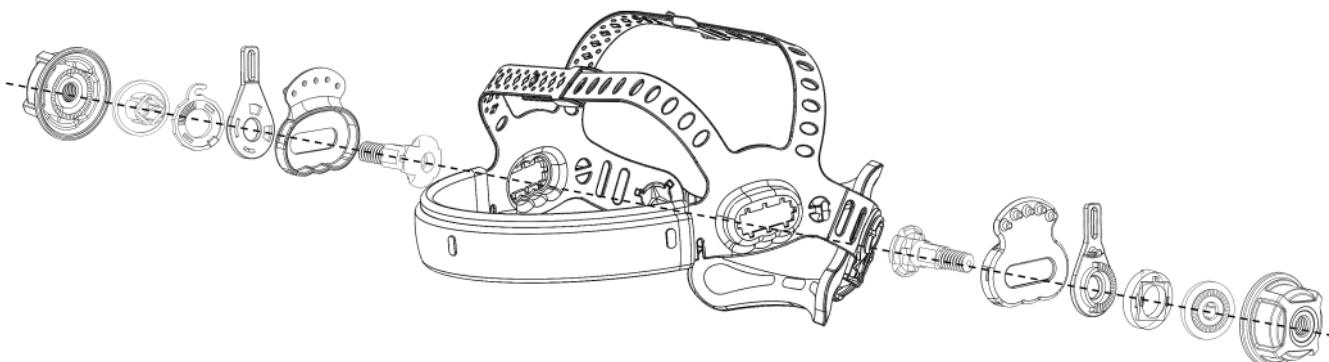


2. Attach the head strap to the welding helmet as shown in the illustration below:

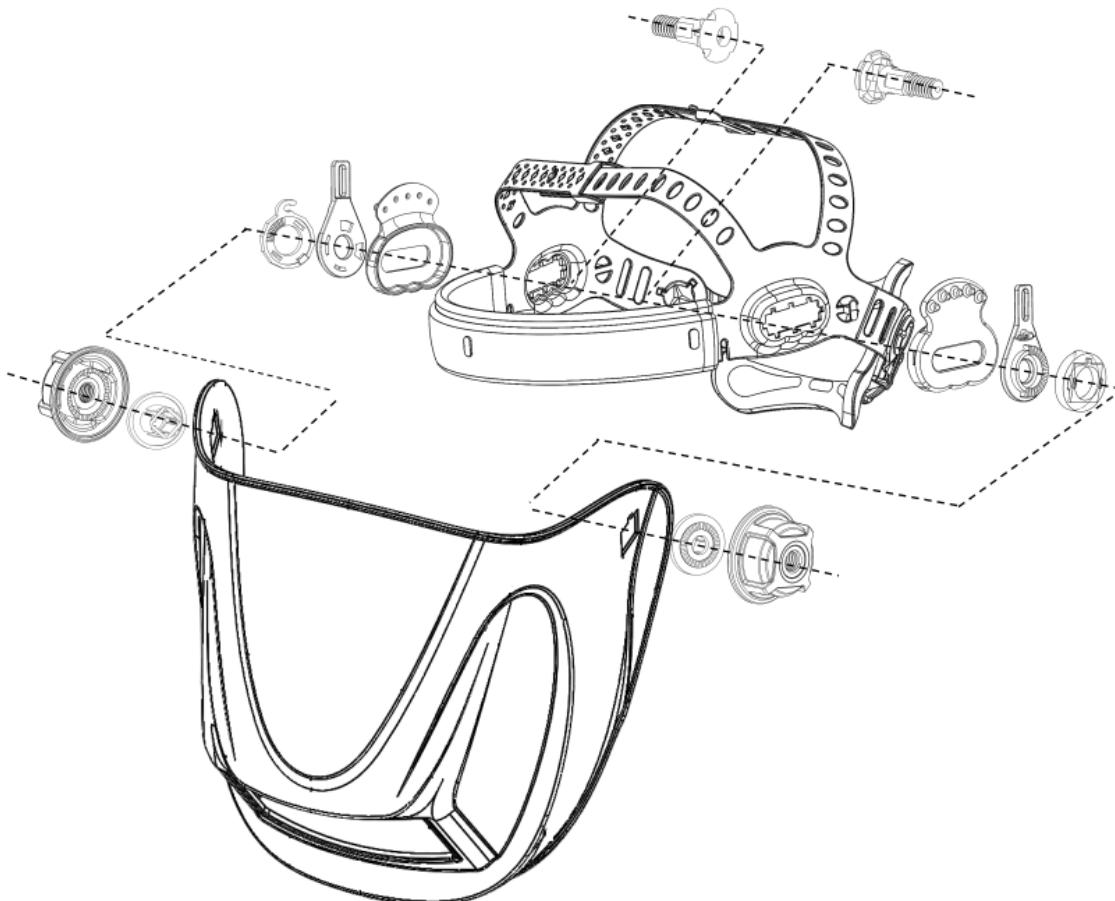

## **EN English**


- Rotate the head strap so that the adjustment knob is positioned at the back of the head.
- To increase the circumference of the head strap, press and turn the adjustment knob counterclockwise. To decrease the circumference, press and turn the knob in the opposite direction

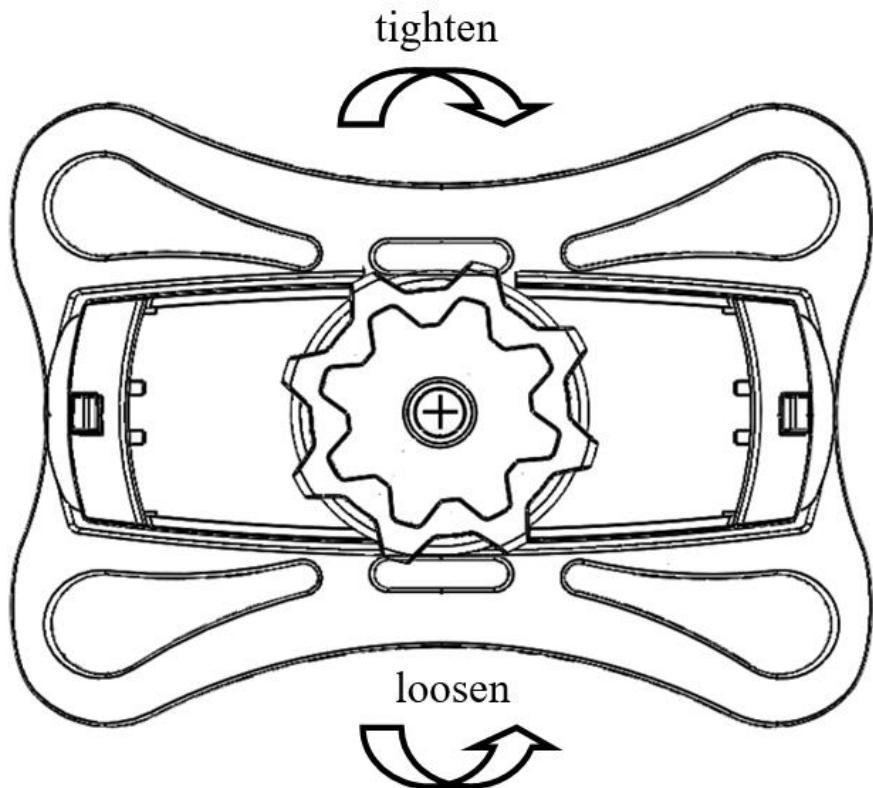

(clockwise).


- If the head strap sits too high or too low on your head, adjust the top strap that goes over the crown. Release the strap by pressing the locking pin out of the strap hole. Slide the two strap sections to increase or decrease the width as needed. Secure the adjustment by inserting the locking pin into the nearest hole.

tighten      ⇨      loosen

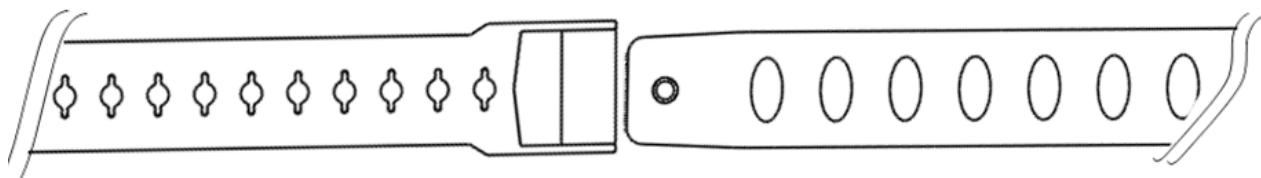


## **EN** English

- Loosen both locking nuts to adjust the helmet's forward/backward position in the head strap's elongated slot, setting your preferred visor-to-eye distance.

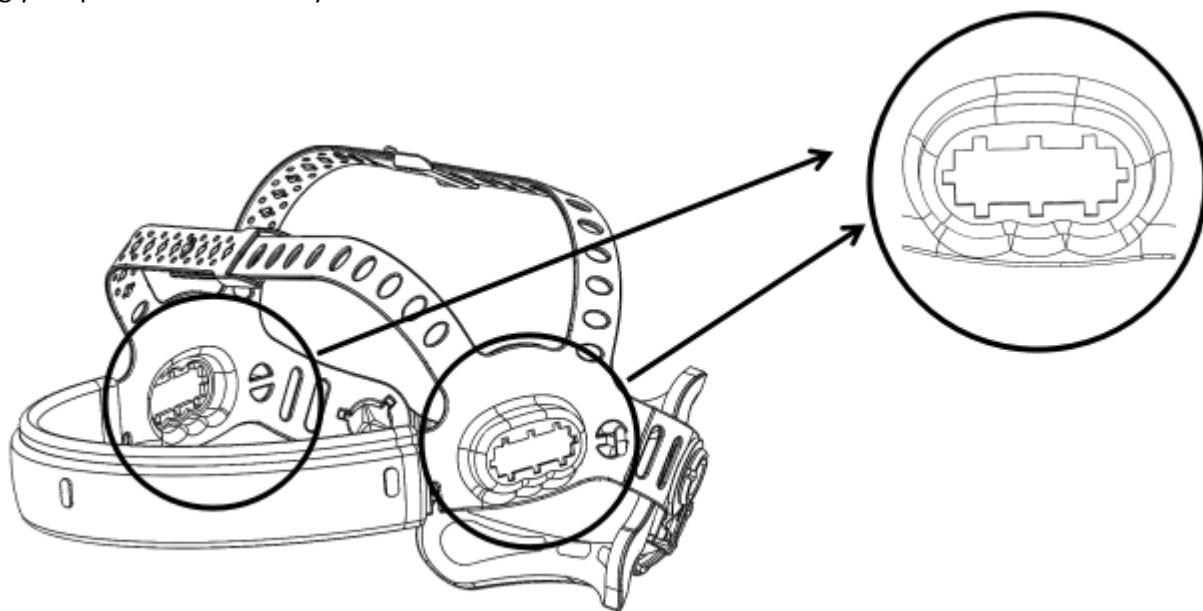


- Adjust the viewing angle by attaching the lock to different mounting posts - set your preferred tilt, horizontal position, and vertical elevation.

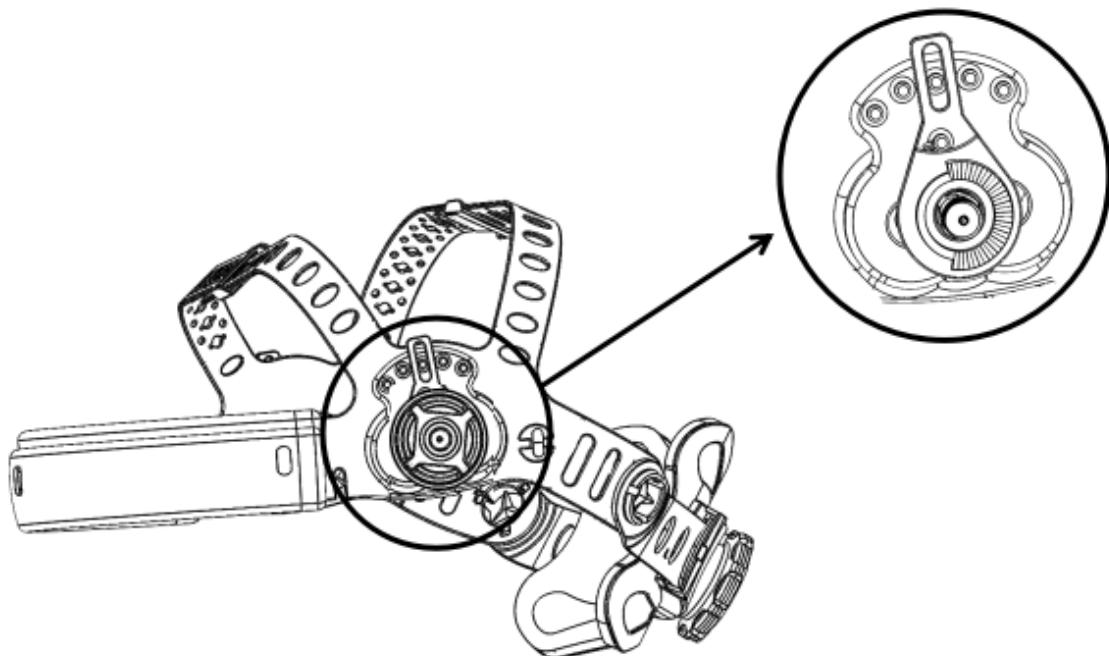

## EN English

- Loosen the locking nuts on both sides to adjust the vertical angle of the auto-darkening welding helmet so that you can raise or lower it. You may hear a clicking sound during the adjustment.
- The buckle is equipped with two positions to secure the auto-darkening welding helmet when it is raised to the highest point, allowing the welder to more easily observe the surroundings after welding.
- **WARNING:** The buckle is locked before use. When using the auto-darkening welding helmet for the first time, unlock it by rotating the head strap. You will hear a clicking sound when unlocking and locking!

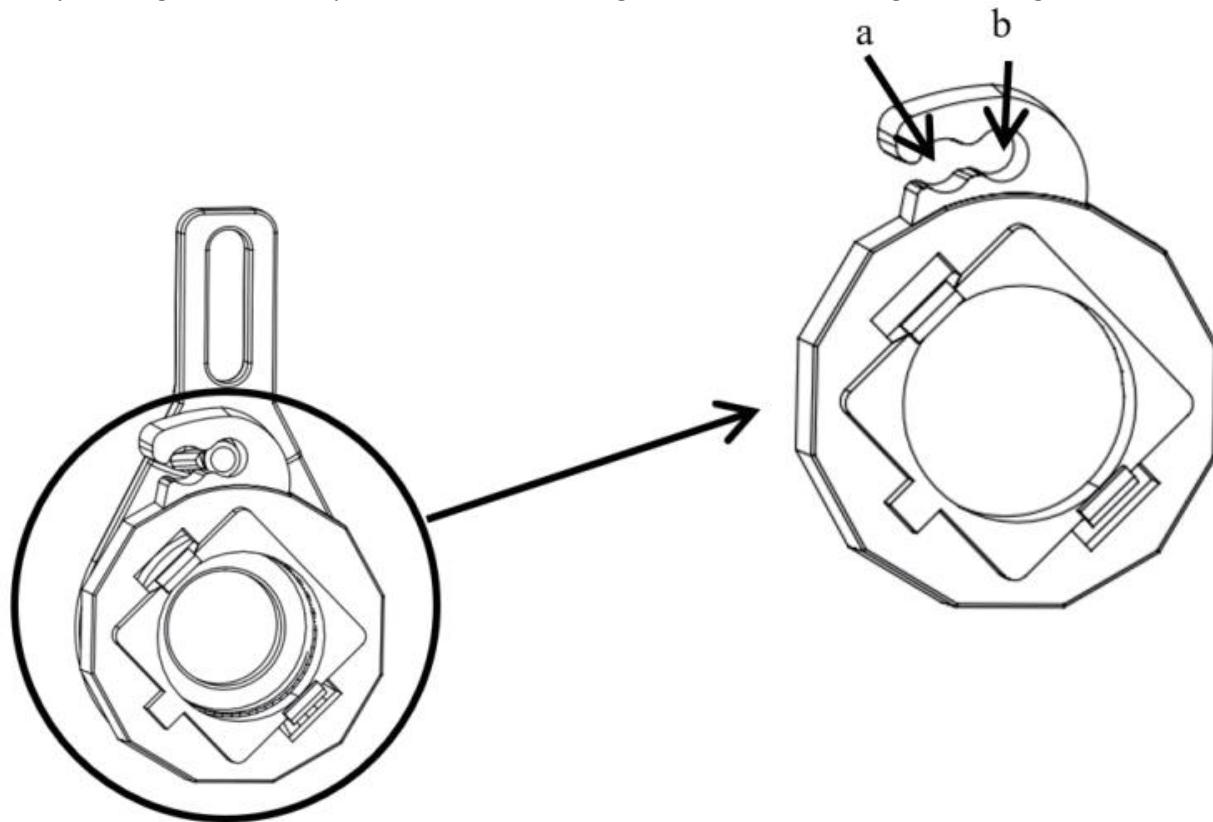

## OPERATION

### AUTO-DARKENING FILTER (ADF)

The dimming level is adjusted using the darkness level/grinding mode setting control. The recommended dimming level depending on the welding method is shown in the following table:

WELDING PROCESS	ARC CURENT (A)																			
	0.5 1	2.5 5	10 15	20 30	40 60	80 100	125 150	175 200	225 250	275 300	350 400	450 500								
SMAW					9	10	11		12		13	14								
MIG (heavy)						10	11		12		13	14								
MIG (light)							10	11	12	13	14	15								
TIG, GTAW			9	10	11	12		13			14									
MAG/CO <sub>2</sub>					10	11	12		13		14	15								
SAW						10	11	12	13	14	15									
PAC						11		12		13										
PAW	8	9	10	11	12		13		14		15									

- SMAW = Shielded Metal Arc Welding, manual Arc welding with a covered electrode
- MIG (heavy) = Metal Inert Gas Welding for heavy metals, electrode melts in inert gas
- MIG (light) = Metal Inert Gas Welding for light alloys, electrode melts in inert gas
- TIG, GTAW = Tungsten Inert Gas Welding, Arc welding with a tungsten electrode in inert gas
- MAG/CO<sub>2</sub> = Metal Active Gas Welding, Arc welding with a consumable electrode in active gas
- SAW = Submerged Arc Welding
- PAC = RPlasma Arc Cutting
- PAW = Plasma Arc Welding

**CLEANLINESS SETTING**

- The sensitivity determines the amount of light needed to darken the filter.
- Choose the right sensitivity to ensure protection against interference and improve work efficiency.
- Setting the sensitivity to low values is recommended when welding with high current in brightly lit rooms or in direct sunlight to avoid interference from other sources.
- Setting the sensitivity to low values is recommended when welding with low current in low light.
- Setting the sensitivity to low values is recommended when TIG welding to avoid unstable dimming or flickering.
- Ideally, sensitivity should be adjusted while welding to find the optimal setting according to your preferences and the welding conditions.

**DELAY TIME SETTING**

- **The delay time in welding** is the time interval that passes from the completion of the welding arc (darkening of the lens) to the return of the auto-darkening filter (ADF) to its light state. This delay time helps to protect the welder's eyes from residual radiation that occurs after the arc is extinguished and from the brightness emitted by the molten metal. Adjusting the delay time allows the welder to customize the protection to the specific welding method and welding current intensity:

- **Longer delay time** is suitable for higher currents, where the brightness emitted by the molten metal is brighter and lasts longer.
- **Shorter delay time** is used for spot welding or in tasks where more frequent lens brightening is needed to increase work efficiency.

- **WARNING:** If both sensitivity and delay time are set to their maximum values, the lens may stay dark without returning to the light state. In this case, simply lower the sensitivity, and the device will resume normal operation.

**SELECTION OF GRINDING MODE**


- Set the grinding mode using the darkness level/grinding mode adjustment control.
- In grinding mode, the darkening level is fixed (DIN 4) and cannot be changed.
- **WARNING:** In grinding mode, **DO NOT WELD!**

**CHECKING THE FUNCTIONALITY OF THE AUTO-DARKENING FILTER (ADF)**

- Press the button to verify the ADF filter's functionality. If the auto-darkening filter (ADF) darkens, it indicates that it is functioning correctly.

**BATTERY CHARGING INDICATOR**

- When the low battery indicator lights up red, the battery needs to be replaced.
- To replace the battery, follow these steps:

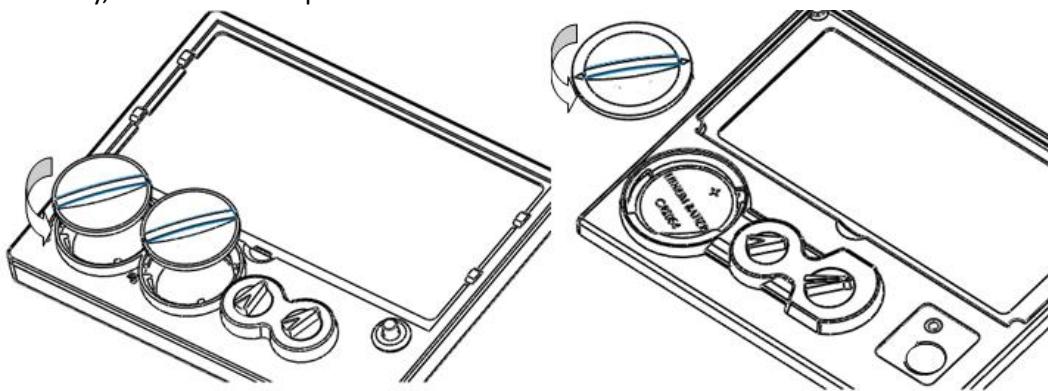**MAINTENANCE AND STORAGE****MAINTENANCE**

- Do not immerse the auto-darkening filter (ADF) in water.
- Never open the auto-darkening filter (ADF) or tamper with it. There are no parts inside the filter that can be repaired by the user.
- To ensure proper functioning of the ADF, keep the arc sensors clean and do not cover them with other objects. Do not use clean water or solvents for cleaning. Use soft cloths or wipes for cleaning.
- Never modify the auto-darkening welding helmet. Unauthorized modifications and the use of non-original spare parts will void the warranty and expose the welder to the risk of injury.

## **EN English**

- Do not use replacement parts other than those recommended by the manufacturer.

### **REPLACEMENT OF THE FRONT PROTECTIVE LENS**

- Replace the front protective lens if it is scratched or damaged.
- Press the clasps located on the inside of the auto-darkening welding helmet outward and carefully remove the front protective lens.
- Install the new front protective lens.
- When not using the auto-darkening welding helmet, avoid placing it with the front protective lens facing down. This helps extend the lifespan of the front protective lens.

### **REPLACEMENT OF THE AUTO-DARKENING FILTER (ADF)**

- Unscrew the fixing screw of the darkness level/grinding mode adjuster.
- Gently press the latches to release the filter cover.
- Once the cover is loose, carefully remove the auto-darkening filter (ADF) from its holder. Be careful not to touch the sensitive surface of the filter to avoid dirt or damage.
- After removing the ADF filter, check the holder for any dirt, dust, or damage. If necessary, clean the inside of the helmet with a soft cloth.
- Insert the new ADF filter into the holder. Ensure that it is securely positioned and that the cover is properly fastened with the latches.
- Screw in the fixing screw of the darkness level/grinding mode adjuster.
- Verify that the auto-darkening filter ADF is correctly seated and functioning properly.

### **REPLACEMENT OF THE PROTECTIVE LENS OF THE AUTO-DARKENING FILTER (ADF)**

- Wear clean gloves to prevent staining the filter and the new protective lens.
- Carefully lift the protective glass in the designated area and carefully remove it. Be cautious not to damage any parts or touch the sensitive surface of the auto-darkening filter (ADF).
- Check the holder for any residual dust, dirt or pieces of damaged glass and clean it gently.
- Take the new protective lens and make sure it is clean. If it has a protective film, remove it.
- Insert the new lens in the same position as the old one, making sure it fits properly into the holder.

### **STORAGE**

- Store the auto-darkening welding helmet in a cool, dry, and dark place. Before long-term storage, remove the battery.

### **PROTECTION OF THE ENVIRONMENT**



The crossed-out waste bin symbol on products or their accompanying documents signifies that used electrical and electronic products must not be disposed of with regular household waste. To ensure proper disposal, recovery, and recycling, take these products to designated collection points where they will be accepted free of charge. In some countries, you may also return your old products to a local retailer when purchasing a new equivalent item. By disposing of this product responsibly, you contribute to the preservation of valuable natural resources and help prevent potential negative effects on the environment and human health caused by improper waste disposal. For more information, please contact your local authority or the nearest collection point. Improper disposal of this waste may result in fines in accordance with national regulations.

\*The declaration of conformity is available at [www.strendpro.sk](http://www.strendpro.sk)

# STREND PRO®

## ZÁRUČNÝ LIST / ZÁRUČNÍ LIST / JÓTÁLLÁSI JEGY / LISTA DE GARANȚIE / WARRANTY LETTER

Sériové číslo: Sériové číslo: Sorozatszám: Nr. serie: Serial number:	Dátum predaja: Datum prodeje: Eladás dátuma: Data vânzării: Date of sale:	Podpis a pečiatka predajcu: Razitko a podpis prodejce: Az eladó aláírása és bélyegzője: Ştampila vânzătorului: Seller's stamp and signature:

## PODMIENKY ZÁRUKY / ZÁRUČNÍ PODMÍNKY / A JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI / CONDIȚIILE DE GARANȚIE / WARRANTY TERMS

**SK:** Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnej chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odesielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

### Záruka sa nevztahuje na

- prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania
- poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou
- poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu
- poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený
- prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava
- nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

**CZ:** Na tento výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje, respektive ode dne vyskladnění. V době záruky vám záruční servis provede opravy všech závad vzniklých následkem výrobní chyby bezplatně. Při uplatnění požadavku na záruční opravu musí být spolu s přístrojem předložen úplně a čitelně vyplněný záruční list. Při odesílání přístroje do opravy, dopravní náklady hradí zákazník. Originální obal od výrobku pečlivě uschovějte.

### Záruka se nevztahuje na:

- přístroj poškozen během dopravy a nesprávného skladování
- poruchy způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou
- poruchy způsobené vlivem opotřebení výrobku a materiálu
- poruchy způsobené používáním přístroje na jiný účel, než na jaký je určen
- přístroj, do kterého byl proveden neodborný zásah nebo úprava
- nekompletnost výrobku, kterou bylo možné zjistit již při prodeji

**HU:** Erre a termékre az eladás, illetve a kiraktározás dátumától számított 24 hónap jótállás érvényes. A jótállás időtartamán belül a garanciaszerviz Önnek ingyen biztosítja a gyártási hibából származó minden termékhiba javítását. A jótállás érvényesítéséhez a terméken kívül az olvashatóan és teljes korún kitöltött jótállási jegy leadása is szükséges. A termék küldése esetén a szállítási költségek a vásárlót terhelik. A termék eredeti csomagolását gondosan őrizze meg.

### A jótállás nem érvényes:

- ha a készülék a nem megfelelő szállítás vagy tárolás következtében hibásodott
- a helytelen használat vagy karbantartás következtében keletkező hibákra
- a termék vagy az anyag elhasználódása következtében keletkező hibákra
- a készülék nem rendeltetésszerű használata következtében keletkező hibákra
- a készülékre, amelyen nem szakszerű beavatkozást vagy módosítást hajtottak végre
- a termék hiányos voltára, amely az eladás során is már észrevehető volt

**RO:** Garanția pentru acest produs este 24 luni de la data vânzării, respectiv de la data scoaterii din depozit. În timpul garanției service-ul de garanție va efectua toate reparațiile de defectiuni apărute ca urmare a greșelilor de producție, în mod gratuit. La revendicarea reparației de garanție solicitate, pe lângă produsul prezentat trebuie depusă și lista de garanție completată corect și citibil. La trimitera aparatului la reparații, cheltuielile de transport suportă clientul. Păstrați ambalajul original al produsului cu atenție.

**Garanția nu se referă la:**

- aparatul defectat în timpul transportului și prin depozitare necorespunzătoare
- defectiunile pricinuite de manipularea sau întreținerea necorespunzătoare
- defectiunile pricinuite de uzura produsului sau materialului
- defectiunile pricinuite de folosirea aparatului în alt scop, decât pentru care este destinat
- aparatul în care s-a intervenit sau s-a efectuat reglarea în mod necalificat
- produsul fabricat incomplet, greșeala care putea fi constatătă deja la vânzare

**EN:** This product is guaranteed for 24 months from date of sale or removal from storage. All manufacturing defects found during the warranty period will be repaired at no charge. To submit a request for warranty repairs, fill out the warranty card legibly and completely and attach it to the device. Customers pay the cost of transport when sending a device for repairs. Keep the product's original packaging in a safe place.

**The warranty does not cover:**

- Damage caused to the device during transit or from improper storage
- Malfunctions caused by incorrect operation or maintenance
- Malfunctions caused by product and material wear
- Malfunctions caused by using the device for purposes other than those intended
- Damage caused by tampering or modifications
- Any incomplete work not discovered on the product when it was sold

**SERVISNÉ ZÁZNAMY / SERVISNÍ ZÁZNAMY / JAVÍTÁSI BEJEGYZÉSEK / NOTIFICAREA SERVICE / SERVICE RECORDS**